

1

मापनिकी का परिचय Introduction of Metrology

खण्ड 'अ' : अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. मानक की त्रुटियों को कितने वर्गों में बाँटा गया है?

उत्तर मानक की त्रुटियों को दो वर्गों में बाँटा गया है—

- (i) नियन्त्रणीय त्रुटियाँ, (ii) संयोगिक त्रुटियाँ।

प्रश्न 2. चूड़ी के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर चूड़ी गेज का।

प्रश्न 3. मापन की त्रुटि किसे कहते हैं?

उत्तर किसी अवयव के मापित मान तथा वास्तविक मान के अन्तर को मापन की त्रुटि कहते हैं।

प्रश्न 4. अन्तर्परिवर्तनीयता किसे कहते हैं?

उत्तर किसी असेम्बली प्रक्रिया का वह गुण जिसके कारण दो अवयवों के विभिन्न पार्ट्स एक-दूसरे में आसानी से फिट हो सकें, अन्तर्परिवर्तनीयता कहलाती है।

प्रश्न 5. न्यूनतम छूट किसे कहते हैं?

उत्तर छिद्र के न्यूनतम साइज व शाफ्ट के अधिकतम साइज के अन्तर को न्यूनतम छूट कहते हैं।

प्रश्न 6. मापनिकी किसे कहते हैं?

उत्तर मापक का जो रूप व्यावसायिक रूप से उद्योगों में उपयोग किया जा रहा है, उसे माप विज्ञान या मापनिकी कहते हैं।

प्रश्न 7. दाबमापी किसे कहते हैं?

उत्तर दाब मापन के लिए जिस यन्त्र का प्रयोग किया जाता है, उसे दाबमापी कहते हैं।

प्रश्न 8. ब्रिटिश प्रणाली का रेखीय मानक क्या है?

उत्तर ब्रिटिश प्रणाली का रेखीय मानक यार्ड है।

प्रश्न 9. डायल वर्नियर का अल्पतम मान कितना होता है?

उत्तर 0.01 mm.

प्रश्न 10. रिपीटेबिलिटी का अर्थ बताइए।

उत्तर किसी मापन यन्त्र का वह गुण जिसके कारण यदि किसी अवयव के किसी एक प्राचल को एक ही निरीक्षक द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर मापा जाए तथा प्रेक्षण में समरूपता प्राप्त हो, रिपीटेबिलिटी कहलाती है।

प्रश्न 11. मापन की परिभाषा दीजिए।

उत्तर मौलिक रूप से, मापन उस क्रिया का परिणाम है जो कि अज्ञात परिमाण (unknown magnitude) की मात्रात्मक तुलना (quantitive comparison), पूर्व निर्धारित मानक (standard) के साथ करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है।

खण्ड 'ब' : लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. मीटरोलॉजी से आप क्या समझते हैं?

(2016)

अथवा मापनिकी विषय का इंजीनियरी अर्थ समझाइए।

उत्तर इंजीनियरी में अमुक उत्पाद को निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित किया जाता है। उत्पादित कार्य की यथार्थता (accuracy) तथा गुण-स्तर (quality) उनकी विमाओं की शुद्धता पर निर्भर करते हैं। इसलिए उत्पाद के माप लेने की सही विधि का ज्ञान होना आवश्यक है, जो हमें मापनिकी या माप-विज्ञान (metrology) के अन्तर्गत प्राप्त होता है। अतः मापनिकी इंजीनियरी का वह विषय है जिसके अन्तर्गत मापन की मानक-इकाइयों (standard units), मापन यन्त्रों तथा उपकरणों एवं मापन-विधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 2. इंजीनियरी में मापनिकी का कार्य-क्षेत्र क्या है? सविस्तार समझाइए।

उत्तर इंजीनियरी में मापनिकी के कार्य-क्षेत्र को निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है—

- निरीक्षण** Inspection उद्योगों में सामान्यतया उत्पादन बड़े पैमाने (mass production) पर किया जाता है जिसमें उत्पाद के प्रत्येक अंग की माप साधारण विधियों से लेना सम्भव नहीं होता। इसके लिए विशेष युक्तियाँ; जैसे—गेज (gauges), तुलनित्र (comparator) आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे यथार्थ तुलनात्मक मापन होता है और समय की भी बचत होती है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में उत्पादित उत्पादों में प्रत्येक का माप लेना सम्भव नहीं होता। इसके लिए एक ही साइज के उत्पादित समूह (lot size) में से कुछ उत्पाद लेकर उनका निरीक्षण किया जाता है। इस विधि को सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण (statistical quality control) कहते हैं।
- उत्पादन प्रक्रम का नियन्त्रण** Control of Manufacturing Process मापनिकी के अन्तर्गत निरीक्षण विधियों से उत्पादन प्रक्रमों का नियन्त्रण भी किया जा सकता है। इसके लिए सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत उत्पाद के किसी बड़ी मात्रा के समूह (lot) से कुछ उत्पादों को चुन लिया जाता है और उनका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण से प्राप्त उत्पाद के मापों से एक नियन्त्रण चार्ट (control chart) बना लिया जाता है। इस चार्ट के द्वारा अन्य समूह के उत्पादों के लिए उत्पादन-प्रक्रमों का नियन्त्रण किया जा सकता है।
- प्राचलों का मापन** Measurement of Parameters मशीनित अवयवों के विभिन्न सतही प्राचलों; जैसे—सतह-परिष्कृत (surface finish), कोण (angles), टेपर, गियर, चूड़ी आदि का मापन मापनिकी के अन्तर्गत किया जाता है।
- मापन-यन्त्रों का अनुरक्षण** Maintenance of Measuring Instruments मापन के लिए प्रयोग किये जाने वाले यन्त्रों की दक्षता तथा यथार्थता अधिक समय तक बनाये रखने के लिए उनका भली प्रकार रख-रखाव करना आवश्यक होता है। इसे मापन-यन्त्रों का अनुरक्षण कहते हैं। मापनिकी के अन्तर्गत मापन-यन्त्रों के अनुरक्षण करने की विधियाँ भी सम्मिलित हैं।
- मशीनी-औजारों का संरेखन** Alignment of Machine Tools मशीन-औजारों की यथार्थता उनके विभिन्न अवयवों के सही संरेखन (alignment) पर निर्भर करती है। अतः मशीनों की संस्थापन (installation) और परिचालन (operation) के दौरान समय-समय पर संरेखन-परीक्षण (alignment tests) करने की भी आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों के अन्तर्गत सामान्यतया मशीन बेड, स्पिडल, टेपर-छिद्र आदि के संरेखन की जाँच की जाती है।

प्रश्न 3. मापनिकी के क्या उद्देश्य हैं?

अथवा अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी क्षेत्र में मीट्रोलॉजी के उद्देश्य की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। (2016)

उत्तर मापनिकी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- कम लागत पर अवयवों की वांछित यथार्थता प्राप्त करना।
- यह सुनिश्चित करना कि अमुक कार्य के लिए जिस माप-यन्त्र का प्रयोग किया जाना है, वह उसके लिए उपयुक्त है अथवा नहीं।
- अवयवों को मापने का प्रक्रम ठीक है अथवा नहीं, यह निश्चित करने के लिए प्रक्रम की दक्षता ज्ञात करना।
- मापन की विभिन्न विधियों का मानकीकरण (standardisation) करना।
- मापन में प्रयोग होने वाले आवश्यक गेजों तथा फिक्सचरों आदि का डिजाइन तैयार करना।
- मापन सम्बन्धी समस्याओं का कार्यशाला-स्थल (shop floor) पर ही अध्ययन करना व उनका आवश्यक हल खोजना।

7. मापन-यन्त्रों का समय-समय पर अंशांकन (calibration) करते रहना जिससे उनकी यथार्थता बनी रहे।
8. नये विकसित उत्पादों का मूल्यांकन (evaluation) करके यह सुनिश्चित करना कि उत्पादन प्रक्रम तथा उपलब्ध मापन-यन्त्र उस उत्पादन के लिए अनुकूल है।
9. मापन की नयी आधुनिक तकनीकों का विकास करना।
10. उत्पादन तथा निरीक्षण करने वाले कर्मियों को नई आधुनिक मापन विधियों से प्रशिक्षित करना।

प्रश्न 4. मापन की विभिन्न श्रेणियों को उदाहरण देकर समझाइए।

(2012)

अथवा प्राइमरी, सेकेण्टरी एवं टर्सरी मापन सिद्धान्त से क्या तात्पर्य है? उचित उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए।


(2018)

उत्तर किसी अज्ञात राशि का मापन मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है— प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में किसी राशि का मापन सीधे ही पूर्व-निर्धारित मानकों से तुलना करके प्राप्त किया जाता है; जैसे—पैमाने से लम्बाई का मापन। अप्रत्यक्ष विधि के अन्तर्गत किसी राशि का मापन सीधे ही न करके माप के प्रेक्षण को रूपान्तरित करके किसी कैलिब्रेटेड पैमाने पर पढ़ा जाता है; जैसे—तापमान को थर्मोमीटर पर उसमें पारे की लम्बाई से ज्ञात किया जाता है। थर्मोमीटर के उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ तापमान (राशि) का केवल एक बार रूपान्तरण (लम्बाई में) हो रहा है, परन्तु अनेक जटिल मापन यंत्रों में एक माप के लिए राशियों के एक से अधिक रूपान्तरण किये जाते हैं। इसी रूपान्तरण के आधार पर मापन को निम्न श्रेणियों में बाँटा गया है—

1. **प्रथम श्रेणी मापन** Primary Measurement जिन मापों को लेते समय किसी प्रकार रूपान्तरण नहीं होता है तथा यह सीधे ही प्रत्यक्ष प्रेरण से लिए जाते हैं, प्रथम श्रेणी मापन कहलाते हैं। जैसे—किसी मानक पैमाने से अज्ञात लम्बाई की तुलना करना, रंगों को देखकर तापमान का अनुमान लगाना आदि प्रथम श्रेणी माप के उदाहरण हैं। अतः यह माप प्रेक्षणकर्ता की नाड़ियों की माप के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।


2. **द्वितीय श्रेणी मापन** Secondary Measurement जिन मापों में प्रेक्षण का केवल एक बार रूपान्तरण हो, द्वितीय श्रेणी मापन कहलाती है। इसके अन्तर्गत जब किसी राशि का मापन सीधे संभव नहीं होता है, तब उस राशि का रूपान्तरण लम्बाई में किया जाता है जिसे किसी कैलिब्रेटेड पैमाने पर पढ़ लिया जाता है।

तापमान एवं दाब का मापन द्वितीय श्रेणी माप के प्रमुख उदाहरण हैं। थर्मोमीटर में भरा पारा तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है तथा तापमान अंतर होने पर पारे की लम्बाई में परिवर्तन होता है। अतः थर्मोमीटर के बल्ब में भरा पारा तापमान में होने वाले परिवर्तन को पारे की लम्बाई के परिवर्तन के रूप में दर्शाता है जिसे पहले से चिह्नित कैलिब्रेटेड पैमाने पर पढ़ा जाता है। इस प्रक्रिया को चित्र 1.1 में समझाया गया है।

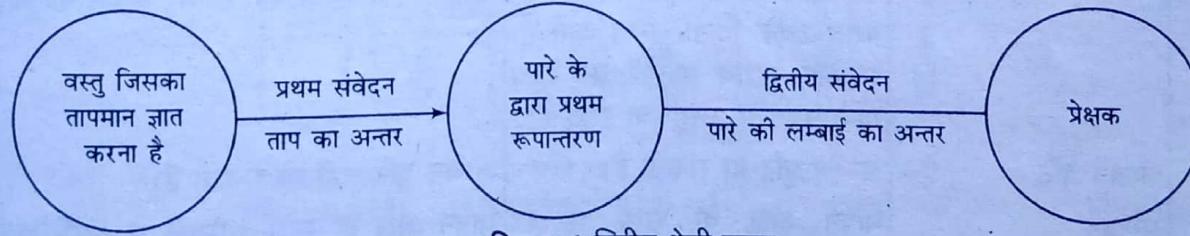

इस प्रकार दाब मापन के लिये जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे दाबमापी कहते हैं। यह यंत्र दाब के संवेदन को दाब गेज के सूचक की चाल के माध्यम से दर्शाता है जिसको डायल पर बने पैमाने पर पढ़ा जाता है।

3. **तृतीय श्रेणी मापन** Tertiary Measurement किसी राशि को नापने के लिये यदि उस राशि को दो बार रूपान्तरण किया जाता है तो वह तृतीय श्रेणी मापन कहलाती है। इन श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत टैकोमीटर (electric tachometer) व पाइरोमीटर (pyrometer) यंत्र प्रमुख हैं। विद्युत टैकोमीटर में शाफ्ट की गति के संवेदन को ट्रांसड्यूसर द्वारा वोल्टेज में बदला जाता है। इस प्रकार प्रथम रूपान्तरण में गति, वोल्टेज में परिवर्तित की जाती है तथा वोल्टेज वोल्टमीटर द्वारा लम्बाई में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। अतः वोल्टेज द्वारा लम्बाई में बदलना द्वितीय रूपान्तरण है जिसे प्रेक्षक द्वारा तृतीय संवेदन के रूप में पढ़ लिया जाता है। तृतीय श्रेणी के मापन को चित्र 1.2 में प्रदर्शित किया गया है।

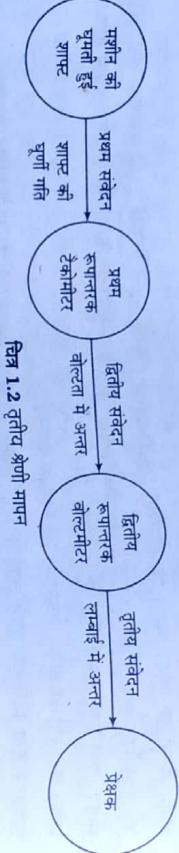

प्रश्न 5. रेखीय तथा सिरेवर मानक क्या हैं?

उत्तर 1. रेखीय मानक Line Standard दो रेखाओं के बीच की दूरी को मापने के लिये जो मानक प्रयोग किये जाते हैं।

उन्हें रेखीय मानक कहते हैं। लम्बाई मानक की प्रमुख गुणता यार्ड-पैमाना (yard-scale) रेखीय मानक है जिसे लम्बाई के मानक भी कहते हैं। लम्बाई मानक की प्रमुख गुणता यार्ड-पैमाना होती है।

2. **सिरेवर मानक** End Standard दो समान्तर चम्पीय या बाँकार सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिये जो मानक प्रयोग में लाये जाते हैं, उन्हें सिरेवर मानक कहते हैं। स्लिप गेज, गैप गेज, माइक्रोमीटर एन्चल के मिरे (end of micrometer anvil) आदि सिरेवर मानक हैं।

प्रश्न 6. रेखीय मानक तथा सिरेवर मानक में अन्तर बताइए।

उत्तर

प्रश्न 6. रेखीय मानक तथा सिरेवर मानक में अन्तर

क्र० सं० (S.No.)	लक्षण (Characteristics)	सिरेवर मानक	
		रेखीय मानक (Line Standard)	एंड स्टैंडर्ड (End Standard)
1.	सिङ्कल्न	दो रेखाओं के मध्य दूरी के रूप दो सतहों के मध्य की दूरी के रूप में दर्शाया जाता है। में दर्शाया जाता है।	
2.	मापन की शुद्धता	रेखीय मानकों की सहजता से सिरेवर मानकों की सहजता से ±0.001 mm (एक ±0.2 mm तक की शुद्धता की माझान, i.e., 1 µm) तक की शुद्धता की जांच कर सकते हैं।	
3.	प्रक्रिया में अध्य होने वाला समय व सरलता	इनकी सरलता से मापन सरलता तथा शीघ्रता से सम्पन्न किया जा सकता है।	इनका प्रयोग सरल नहीं है तथा इनके प्रयोग में समय व्यय होता है, इसलिए इनके प्रयोग में दक्षता की अतिरिक्त व्यवस्था लगती है।
4.	मानक पर प्रभाव	प्रयोग में आने पर रेखीय मानकों पर मार्किंग तो सही रहती है, क्योंकि इन्हें सामान्यतः कठोर स्टील का बनाया जाता है, इसलिए रेखीय मानकों का गुण्य मार्क पढ़ने में असुविधा होती है।	सिरेवर मानकों की सतहों का चिसाव कम होता है, इसके कारण इन प्रयोग में वार्गिकता भी असुविधा होती है।
5.	लम्बन त्रुटि	लम्बन त्रुटि हो सकती है।	लम्बन त्रुटि नहीं हो सकती है।
6.	मरेखन	मापन अक्ष के साथ सरेखन आसान नहीं होता है।	मापन अक्ष के साथ आसानी से असरेखित हो जाते हैं।
7.	उत्पादन तथा मूल्य	कम मूल्य पर आसानी से निर्मित किये जा सकते हैं।	उत्पादन प्रक्रिया जटिल तथा महँगी होती है।
8.	उदाहरण	स्टील स्लेट, मीटर इत्यादि।	स्लिप गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इत्यादि।

प्रश्न 7. लम्बाई के तरंगदैर्घ्य मानक पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर तरंगदैर्घ्य मानक Wavelength Standard लम्बाई के रेखीय मानकों 'मीटर' तथा 'यार्ड' के साथ व्यवहारिक कठिनाई यह है कि इनकी लम्बाई तापमान के साथ परिवर्तित होती रहती है। इस कारण मापन की प्रक्रिया में त्रुटि

स्वीकार्य परिमाण से अधिक होने की संभावना ज्ञात है।

अनुभव किया गया जो कि किसी भी अवस्था में अपीक्षितीय रहे। इसके लिए एकवर्णीय प्रक्रिया (monochromatic light) की तरंगदैर्घ्य को लम्बाई के मानक के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया गया।

भारत माप के अन्तर्राष्ट्रीय बृद्धि ने वर्ष 1990 में क्रिटोन-86 (Krypton-86) के नारंगी विकिरण की तरंगदैर्घ्य को लम्बाई के मानक के रूप में स्वीकार किया। इसके अनुमार, क्रिटोन-86 के नारंगी विकिरण (orange radiation) की 1650763.73 तरंगदैर्घ्य की लम्बाई 'एक मीटर' के बराबर होती है।

तरंगदैर्घ्य मानक के लाभ Advantages of Wavelength Standard

तरंगदैर्घ्य मानक के लाभ निम्नलिखित हैं—

1. इसका भौतिक स्वरूप न होने के कारण यह वातावरण के प्राचलों, जैसे—ताप, दाढ़, आईटी इत्यादि से अपरिवर्तित रहता है।
2. इसके उपरिकृत भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है।
3. इसके विसने व टूटने का भय नहीं होता है।
4. यह पुनरुत्पादनीय होता है।
5. यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है।
6. यह सभी मानक प्रयोगशालाओं के पास आसानी से उपलब्ध रहते हैं।

प्रश्न 8. फिट (Fit) क्या है? फिट किनने प्रकार के होते हैं?


उत्तर

प्रश्न 8. फिट (Fit) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर किंहीं दो अवयव को आपस में असेवल करने पर उसके संगत साइज के मध्य जो अंतर प्राप्त होता है, उसे बड़ा है तो फिट में छेलापन (looseness) रहता है और इसके विपरीत यदि छिद्र का साइज शाप्ट से छोटा है तो फिट में कम्पाव (tightness) रहता है।

इस कारण फिट को निम्न तीन प्रांगों में वर्गीकृत किया जाता है—

1. **अवकाश फिट** Clearance Fit इस प्रकार के फिट में शाप्ट व छिद्र के साइज के मध्य जो अंतर प्राप्त होता है, इसके विपरीत यदि छिद्र का साइज शाप्ट से छोटा है तो फिट में हेती है और शाप्ट, छिद्र के मध्य सरक मरकती है या चूम भी सकती है।

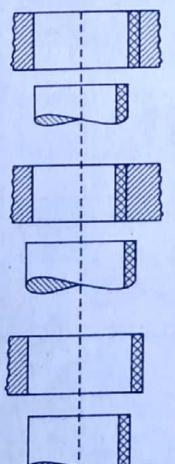

चित्र 1.3

2. **बाधा फिट** Interference Fit इस प्रकार के फिट में छिद्र का साइज सदैव शाप्ट के साइज से छोटा होता है। इसका अर्थ यह है कि छिद्र व शाप्ट के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तथा शाप्ट को छिद्र में फिट करने के लिए, बल्कि कोई आवश्यकता होती है।
3. **परिवर्तनीय फिट** Transition Fit इस प्रकार के फिट में छिद्र का उच्च साइज (maximum size) शाप्ट के निम्न साइज से बड़ा होता है, अर्थात् अवकाश फिट होता है। इस तरह के फिट, की व को-मूरु (key and key-groove) के मध्य देखने को मिलते हैं।

(2017)

प्रश्न 9. फिट प्राणाली के आधार पर हिपणी लिखिए।

दो अवयवों को आपस में असेवल करने पर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए जिस प्राणाली का उपयोग चुहू उत्पादन में किया जाता है। फिट आधार प्राणाली निम्न दो प्रकार की होती है—

1. **छिंड आधार प्राणाली** Hole Basis System इस प्राणाली के अन्तर्गत छिंड के साइज को सीमाओं के भीतर रखकर निभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए छिंड के साइज में अवयवक परिवर्तन किया जा सकता है—

2. शाफ्ट आधार प्राणाली Shaft Basis System इस प्राणाली के अन्तर्गत शाफ्ट के साइज को सीमाओं के भीतर रखकर विभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त करने के लिए निम्न छिंड साइज लिया जा सकता है—
लिए— यदि शाफ्ट साइज $30^{+0.030}_{-0.030}$ mm हो तो तीनों प्रकार के फिट के लिए निम्न छिंड साइज लिया जा सकता है—


अवकाश फिट के लिए छिंड साइज	$30^{+0.035}_{-0.050}$ mm,
बाधा फिट के लिए छिंड साइज	$30^{+0.025}_{-0.010}$ mm तथा

परिवर्तनोन्य फिट के लिए छिंड साइज

$30^{+0.010}_{-0.010}$ mm

प्रश्न 10. छिंड आधारित उत्पादन में भैट स्टॉट करते हुए बताइए।

उत्तर छिंड आधार प्राणाली व शाफ्ट आधार प्राणाली में भैट किसी औद्योगिक प्रकार में विभिन्न प्रकार के छिंड साइज बनाने के लिए डिल, रीमर तथा बोरिंग बार आदि का प्रयोग किया जाता है। परन्तु इन दृष्टि की सहायता से विभिन्न प्रकार के साइज बनाने में कठिनाई आती है। विभिन्न प्रकार के शाफ्ट साइज को प्राप्त करने के लिए टर्निंग, ग्राइंडिंग तथा लैपिंग इत्यादि संक्रियाएँ की जाती हैं। अतः शाफ्ट के साइज का परिवर्तन केवल मशीन की सेटिंग बदलकर उसी टूल से किया जा सकता है। इसलिए शाफ्ट साइज का परिवर्तन यथार्थ तथा अधिक सुविधालक होता है। अतः औद्योगिक ट्रूट से छिंड साइज स्थिर रखकर शाफ्ट साइज में परिवर्तन करके विभिन्न फिट प्राप्त करना आसान होता है। इसी कारण उद्योगों में व्यावसायिक रूप से छिंड आधारित प्राणाली अधिक उपयोग की जाती है।

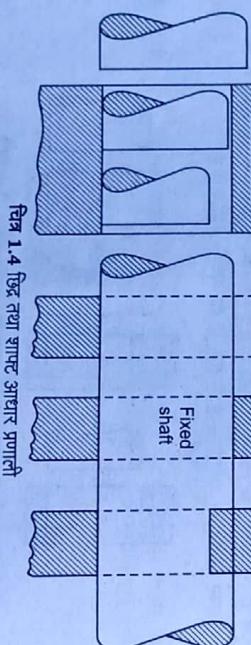


क्रिय 1.4 छिंड तथा शाफ्ट आधार प्राणाली


प्रश्न 11. इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले फिट संघर्ष पद बताइए।

उत्तर इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले फिट संघर्ष पद निम्नलिखित हैं—

1. **शाफ्ट शाफ्ट** Shaft का तात्पर्य सहेत बहरी गोलीय व्यास से नहीं होता है। किसी भी बहरी माप (outside dimension) को शाफ्ट कहते हैं [चित्र 1.5 (a) व 1.5 (b)].
2. **छिंड Hole** किसी अवयव के अंतर्गत व्यास तथा अवयव की भीतरी माप को छिंड कहते हैं [चित्र 1.5 (b)].

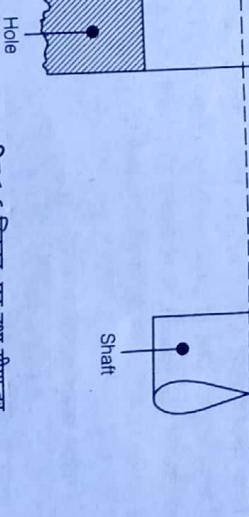

क्रिय 1.5

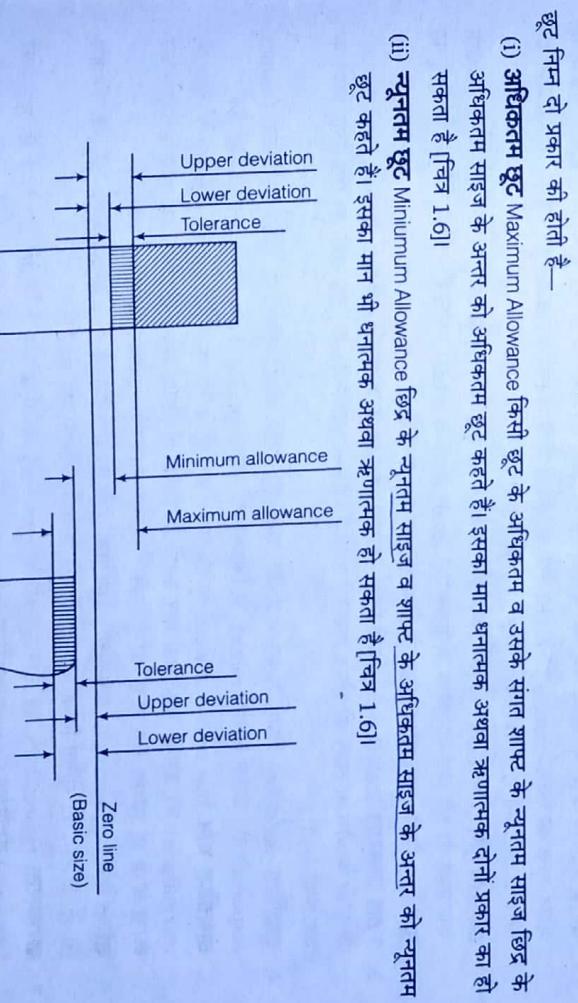

क्रिय 1.6

6. ईहियन स्टैंडर्ड Indian Standard ईंडियन स्टैंडर्ड (IS-919) इंजीनियरिंग के संदर्भ में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अन्तर्गत छिद्र व शास्त्र के किसी पूर्ण माप के लिए 25 तरह के विचलन होते हैं। शास्त्र के लिए इन्हें अंग्रेजी के शब्दों अश्र व छिद्र के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

शास्त्र के लिए a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, p, r, s, t, u, v, z, y, z, za, zb, zc
छिद्र के लिए A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC

इसके अंतिक्ष फिसी अमुक साइज के लिए 25 प्रकार की शास्त्र या छिद्र पर 18 प्रकार की सीमान्तर (tolerance) दी जा सकती है जिन्हें IT01, IT0, IT1, IT2 से IT16 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सीमान्तर का प्रकार किसी अवयव की यथार्थता (accuracy) व उत्पादन प्रक्रम (manufacturing process) का निर्धारण करता है। सीमान्तर का अंक जितना छोटा होगा, यथार्थता उतनी ही अधिक होगी।

प्रश्न 12. मापन क्रिया सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताइए।

अर्थवा Precision और Accuracy का वर्णन कीजिए।

उत्तर मापन क्रिया सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं—

1. परास Range फिसी भी मापन-यन्त्र की वाईट मापन-क्षमता का सीधा संबंध यन्त्र के परास से होता है। फिसी भी मापन-यन्त्र का परास (range) इसके द्वारा लिए जा सकने योग्य माप को व्यक्त करता है; जैसे— माइक्रोमीटर की परास 0-25 मिमी, 25-50 मिमी तथा 50-75 मिमी होती है।

2. अत्पत्तम मान Least Count फिसी मापन-यन्त्र के स्केल पर एक विभाजन के सम्मुख्य मान के मान को अत्पत्तम मान कहते हैं। इसे यन्त्र का स्केल विभाजन मान (scale division value) कहते हैं। वरियर कैलिपर के लिए यह मान 0.1 मिमी तथा माइक्रोमीटर के लिए 0.01 मिमी होता है।

3. स्केल अन्तराल Scale Spacing फिसी मापन-यन्त्र के स्केल पर दो असन्न विभाजनों (adjacent graduations) के अंदर के बीच अन्तराल कहते हैं। जैसे— माइक्रोमीटर के मुख्य स्केल पर 0.5 मिमी, पैमाने पर एक मिमी आदि।

4. सुग्राहिता Sensitivity फिसी मापन-यन्त्र की सुग्राहिता उसके द्वारा सूचित या निर्गत-अनुक्रिया (output response) तथा उसके निवेश (input) में विशिष्ट-परिवर्तन (specific change) का अनुपात होती है।

5. वास्तविक मान True or Actual Value फिसी मापन प्राप्ती में निवेश-संकेत (input signal) के परिमाण (magnitude) की उसका वास्तविक मान कहते हैं। फिसी भी निवेश-संकेत के वास्तविक मान का मूल्यांकन करना कभी भी सम्भव नहीं होता, परन्तु इसके निकटतम मान का मूल्यांकन किया जा सकता है।

6. सूचित मान Indicated Value मापन-यन्त्र द्वारा जब किसी परिवर्तनशील-मात्रा (variable quantity) के परिमाण (magnitude) को सूचित किया जाता है तो उसे मात्रा का सूचित-मान कहते हैं।

7. बारावारता Repeatability यह द्रास्मइयर (transducer) का ऐसा गुण है जिससे इस यन्त्र के पारदर्शकों (readings) को निवेश (input) तथा दिशा (direction) की क्रमशः समरूपी-परिस्थितियों में देखाया जा सकता है। अधिक निकट होती है, मापन उपयन उतना ही यथावध (accurate) कहा जाता है। वास्तविक मान की गुलना में योग्य गए मान का प्रतिशत विचलन (deviation), मापन उपयन की यथार्थता व्यक्त करता है। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान (observed value) या मापित मान का अन्तर ही मापन में त्रुटि (error in measurement) कहलाता है।

अतः
$$\text{यथार्थता} = \frac{(\text{मापित मान} - \text{वास्तविक मान})}{\text{वास्तविक मान}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{मापन में त्रुटि} \times 100}{\text{वास्तविक मान}} \%$$

9. सूक्ष्मता Precision मापन उपयन की एक प्रेक्षण-सेट (one observation-set) के विभिन्न मानों को मापन यथार्थता से माप सकने की योग्यता को सूक्ष्मता कहा जाता है। यदि फिसी मापन उपयन द्वारा एक बार में लिए गए सभी मापों को एक निश्चित यथार्थता (accuracy) के साथ अन्तर कर दिया जाता है तो कहा जाएगा कि उक्त मापन उपयन में सूक्ष्मता का गुण है। इस प्रकार के मापन उपयन में युः: अधिकव्यक्ति (repeatability) का गुण भी होता है अर्थात् यदि उसी मापन उपयन से उहाँ परिस्थितियों में उसी प्रेक्षक द्वारा वहाँ पाठ्यांक लिए जाएं तो सूक्ष्मता के गुण युक्त उक्त मापन उपयन से बार-बार वही पाठ्यांक प्राप्त होगी।

प्रश्न 13. सूक्ष्म मापन में होने वाली त्रुटियों का समायोजन लिखिए।


(2011, 13)
[2016]

उत्तर किसी मापन प्रक्रिया में त्रुटि होना स्वाभाविक होता है, परन्तु यदि मापन प्रक्रिया में कुछ सावधानियाँ बरती जायें तो मापित मान की विश्वसनीयता व यथार्थता बढ़ाई जा सकती है। अतः सामान्य घटने वाली कुछ त्रुटियों को निम्न प्रकार से समायोजित किया जा सकता है—

1. हम जानते हैं कि 20°C अन्तर्राष्ट्रीय मानक तापमान है जिस पर मापन-यन्त्रों का कैलिब्रेशन किया जाता है। अतः कोई भी मापन प्रक्रिया 20°C तापमान पर ही की जाना चाहिए यहाँ यह ज्ञान होना आवश्यक है कि 25 mm स्टील का साइज 1°C तापमान बढ़ने से 0.3 माइक्रोमीटर (0.0003 mm) बढ़ जाता है।

2. मापन-यन्त्र में उत्पन्न शून्य त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए अथवा कैलिब्रेशन से उसका मान ज्ञात करके मापित मान को समायोजित किया जाना चाहिए।

3. जब कोई मापन-यन्त्र खराब हो जाये तो इसको ठीक कराने के उपरांत निजा अंशाकान किये उसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

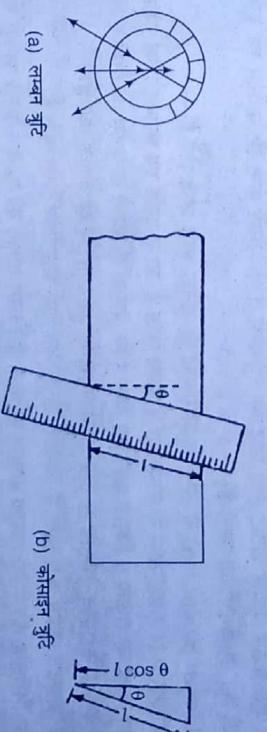

विद्र 1.7

4. किसी डायल पर रीडिंग पढ़ते समय डायल के तल के लम्बवत् न रहने पर लम्बन त्रुटि (parallax error) आ जाती है। अतः किसी डायल पर रीडिंग पढ़ते समय सदैव उसके तल के लम्बवत् रहना चाहिए अन्यथा एक या दो स्केल के भाग के बाबत त्रुटि हो सकती है। बारीं और से देखने पर अधिक मान तथा दर्शी ओर से देखने पर कम माप आप्त होता है।

5. मापन करते समय सरोरुन (alignment) को एवं सिद्धान्त (Abbe's principle) अपनाना चाहिए। इस सिद्धान्त को अपनाकर कोंज्या त्रुटि (cosine error) से बचा जा सकता है। इसके अन्तर्गत मापी जाने वाली विमा का अक्ष (axis) व यंत्र का अक्ष एक ही होना चाहिए। चित्र 1.7 में कोंज्या त्रुटि को प्रदर्शित किया गया है।

$\theta = \text{मापन-यन्त्र द्वारा मापी गयी लम्बाई}$
 $\cos \theta = \text{विमा की वास्तविक माप}$
 $l = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta)$

कौण

$$l \cos \theta = \text{विमा की वास्तविक माप}$$

$$e = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta)$$

अतः कोमाइन त्रुटि,



- (vi) **यथार्थ मापन में अस्थिरता जनित त्रुटि** Error Generated due to Inconsistencies Associated with Accurate Measurement जब मापन प्रणाली से यथार्थ के काफी निकट, मापन युक्ति की न्यूनतम मापन क्षमता (least count) के भी अतिरिक्त निकट तक का मान जानने का प्रयत्न किया जाता है तो मापन में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। मापन में थोड़ा-सा भी अनुमान लगाना त्रुटिकर हो सकता है। सूक्ष्म मापों में ऐसा सामान्यतः हो जाया करता है। उदाहरणार्थ—यदि कोई माप किलोग्राम तक में ही लेनी होगी तो यह त्रुटि नहीं भी हो सकती है, परन्तु यदि यही माप मिलीग्राम तक की श्रेणी में करनी होगी तो हर बार मापन में कुछ अन्तर अवश्य आ जाता है।
- (vii) **मापन प्रणाली-दोष जनित त्रुटि** Error Generated due to System Defects प्रणाली दोष; जैसे—प्रणाली के मिलान सतहों के बीच अनुपयुक्त सहिष्णुता के परिणाम से उत्पन्न पिछल त्रुटि, रैचेट-दाब व्यवस्था द्वारा व्यवस्था-त्रुटि आदि इसी प्रकार की त्रुटियों के कारण हैं।
- (viii) **मापन परिमापों में अनियमित परिवर्तन जनित त्रुटि** Error due to Randomly Varying Parameters इस प्रकार की त्रुटि उन आकस्मिक अनियमित परिमाप-परिवर्तनों का परिणाम होती है जो मापन प्रणाली के निर्गत को प्रभावित करती हैं। लाइन वोल्टता में परिवर्तन, मापन प्रणाली के स्थापन आधार में कम्पन आदि द्वारा जनित त्रुटियाँ इस प्रकार की त्रुटि के उदाहरण हैं।

मापन-यन्त्रों के सिद्धान्त एवं वर्गीकरण

Principle & Classification of Measuring Instruments

खण्ड 'अ' : अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. माइक्रोमीटर का सिद्धान्त व्यक्त कीजिए।

उत्तर माइक्रोमीटर स्कू थ्रेड की पिच के सिद्धान्त पर बनाया गया है और जो नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे स्कू गेज के नाम से भी पुकारते हैं।

प्रश्न 2. वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कार्यशाला में कब किया जाता है?

उत्तर जॉब बनाते समय उसकी ऊँचाई मापने के लिए मार्किंग करते समय।

प्रश्न 3. माइक्रोमीटर के स्कू/स्पिण्डल चूड़ी की पिच व्यक्त कीजिए।

उत्तर मीट्रिक पद्धति में 0.5 मिमी तथा इंगलिश पद्धति में 1/40.

प्रश्न 4. माइक्रोमीटर किस सिद्धान्त पर आधारित है?

उत्तर नट व बोल्ट सिद्धान्त पर।

प्रश्न 5. मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिण्डल पर किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है तथा उसकी पिच भी बताइए?

उत्तर मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिण्डल पर 'वी' थ्रेड कटी होती है तथा पिच 0.5 मिमी होती है।

प्रश्न 6. माइक्रोमीटर के थिम्बल का एक भाग कितने के बराबर होता है?

उत्तर मीट्रिक पद्धति में 0.01 मिमी तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001".

प्रश्न 7. वर्नियर कैलीपर्स के आविष्कारक कौन थे?

उत्तर पियरे वर्नियर।

प्रश्न 8. साधारण वर्नियर कैलीपर्स से माप कैसे निकाली जाती है?

उत्तर वर्नियर स्केल को पढ़कर उसे अल्पतमाप से गुणा करके माप निकाली जाती है।

प्रश्न 9. वर्नियर के सिद्धान्त पर आधारित यन्त्रों के नाम लिखिए।

उत्तर वर्नियर के सिद्धान्त पर कार्य करने वाले मापन यंत्र निम्नलिखित हैं—

(i) वर्नियर कैलिपर्स, (ii) वर्नियर डेप्थ गेज तथा (iii) वर्नियर हाइट गेज।

प्रश्न 10. ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिण्डल पर कितनी चूड़ियाँ प्रति इंच कटी होती हैं?

उत्तर 40 चूड़ियाँ प्रति इंच।

खण्ड 'ब' : लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. क्रिया के आधार पर मापन-यन्त्रों का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर क्रिया के आधार पर मापन-यन्त्रों को निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है—

1. यांत्रिक मापन-यन्त्र (Mechanical measuring instruments)
2. प्रकाशीय मापन-यन्त्र (Optical measuring instruments)
3. वैद्युत मापन-यन्त्र (Electrical measuring instruments)
4. द्रवीय मापन-यन्त्र (Hydraulic measuring instruments)
5. वायवीय मापन-यन्त्र (Pneumatic measuring instruments)।

वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक की गणा वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक की गणा करने के लिए मेन स्केल के अल्पतमांक में से वर्नियर स्केल के अल्पतमांक को घटाया जाता है।

वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = मुख्य स्केल का अल्पतमांक - वर्नियर स्केल का अल्पतमांक

प्रश्न 5. किसी वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल पर 20 भाग बने हुए हैं। यन्त्र का अल्पतमांक उत्तर वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = मुख्य स्केल का अल्पतमांक - वर्नियर स्केल का अल्पतमांक

मेन स्केल का अल्पतमांक 1 mm होता है। वर्नियर स्केल का अल्पतमांक - वर्नियर स्केल के लिए उस पर बने भागों की संख्या 20 है, तब वर्नियर स्केल के 20 भागों का मान 19 mm के बराबर होता है।

इसलिए वर्नियर स्केल के एक भाग का मान $\frac{19}{20}$ mm

यही वर्नियर स्केल का अल्पतमांक है।

इसलिए वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = $1 \text{ mm} - \frac{19}{20} \text{ mm} = \frac{1}{20} \text{ mm} = 0.05 \text{ mm}$

इसी प्रकार यदि किसी वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल पर 50 भाग बने हैं तो उस वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक $1/50 \text{ mm}$ (0.02 mm) होगा। अतः यदि किसी वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल पर n भाग बने हैं तो उस वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक $(1/n) \text{ mm}$ होता है।

प्रश्न 6. वर्नियर के सिद्धान्त पर आधारित यन्त्रों के नाम बताइये तथा वर्नियर हाइट गेज की क्रियाविधि

उत्तर वर्नियर के सिद्धान्त पर कार्य करने वाले मापन-यन्त्र निम्नलिखित हैं


1. वर्नियर कैलिपर (Vernier calliper),

2. वर्नियर डेप्थ गेज (Vernier depth gauge),

3. वर्नियर हाइट गेज (Vernier height gauge)।

वर्नियर हाइट गेज यह वर्नियर सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसके द्वारा किसी जॉब की ऊँचाई या दो ऊँचाइयों का अन्तर ज्ञात किया जाता है। इस यन्त्र का आधार मुद्रित तथा समतल व सतह परिष्कृत होता है। मापन जबड़े की ऊपरी तथा निचली सतहों आधार की सतह के समान्तर होती हैं। मापन जबड़े के ऊपर स्काइबर लाकर किसी निश्चित ऊँचाई पर रेखा खीची जा सकती है। आधार पर एक ऊर्ध्वर्धर बीम लगा होती है जिस पर मुख्य स्केल पर स्लाइडर लगा होता है जिस पर वर्नियर स्केल बना होता है। वर्नियर स्केल के साथ मूक्षम विस्थापन का आवश्यक प्रबन्ध होता है।

स्काइबर को जॉब की किसी एक सतह पर स्थर करकर वर्नियर हाइट गेज का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। दोनों पाठ्यांकों का अन्तर निकालकर जॉब की दोनों सतहों के मध्य दूरी ज्ञात कर ली जाती है। वर्नियर हाइट गेज में स्काइबर के स्थान पर डायल इंडिकेटर (dial indicator) भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही डायल इंडिकेटर की टिप (tip) सतह को स्थर करती है, डायल इंडिकेटर का सूचक विस्थापित हो जाता है, इसलिए इंडिकेटर स्काइबर की अपेक्षा अधिक सुधारी होता है। बाजार में वर्नियर हाइट गेज 0-300 mm, 0-450 mm, 0-600 mm, 0-1000 mm तथा 0-1500 mm के पाराम में उपलब्ध हैं।

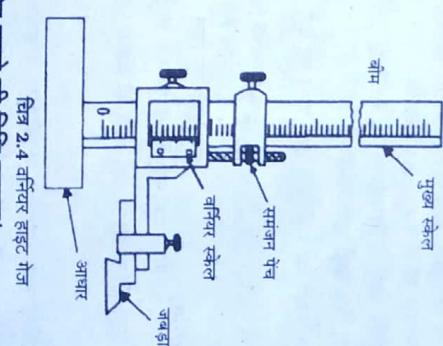


चित्र 2.4 वर्नियर हाइट गेज

प्रश्न 7. वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग करने की विधि बताइए।

वर्नियर डेप्थ गेज इसका प्रयोग अंदे छिद्रों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा खाँचे तथा स्लॉट

आदि की गहराई भी ज्ञात की जा सकती है। यह यन्त्र भी वर्नियर सिद्धान्त पर कार्य करता है।

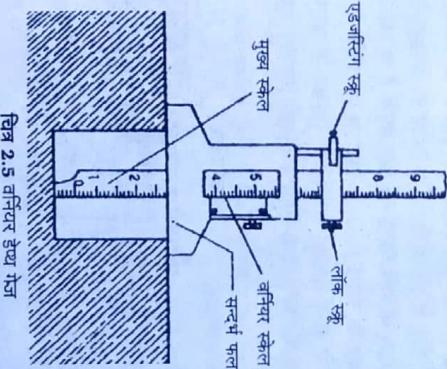

चित्र 2.5 वर्नियर डेप्थ गेज

इसकी ऊर्ध्वर्धर बीम पर मुख्य स्केल बना होता है। वर्नियर स्केल बीम के सहारे ऊपर-नीचे गति कर सकता है। वर्नियर स्केल को मापन फलक से जुड़ा रहता है। मापन फलक की जॉब की सतह पर रख देते हैं तथा लॉक स्क्रू को ढूँढ़ा कर मेन स्केल को गहराई में जाने देते हैं। किसी प्रकार की जूटि से बनने के लिए मापन फलक की दोनों सतहों पर सही तथा उचित दब लागार जॉब की सतह पर दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक निकालकर गहराई का मान ज्ञात कर लिया जाता है।

प्रश्न 8. स्क्रू तथा स्क्रू-नट विधि के सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए।

(2016)

उत्तर स्क्रू तथा स्क्रू-नट विधि Screw and Screw Nut Method इस विधि का सिद्धान्त है कि जब एक समान चुड़ियों वाले स्थिर नट में एक स्क्रू को चुमाया जाये तो स्क्रू सरल रखीय चाल से आगे-पीछे चलता है और स्क्रू द्वारा

चत्ती गाड़ी रेखीय दूरी स्कू के ध्रुव के समानुपाती होती है। स्कू के एक पूरे चक्कर में यह जितनी दूरी तक आगे या पीछे चलता है, वह उसकी चूड़ी का अन्तराल या पिच (pitch) होता है।

यदि स्कू चूड़ी की परिधि को n समान भागों में विभक्त कर दे तथा स्कू चूड़ी की पिच का मान p है तो

स्कू चूड़ी को एक चक्कर ध्रुवने पर पेंच चूड़ी द्वारा चली गई दूरी = P ,

इसलिये $\frac{P}{n}$ को यन्त्र का अल्पतमांक (least count) = $\frac{\text{स्कू चूड़ी का पिच}}{n}$ भी कहते हैं।


$$\text{स्कू चूड़ी का अल्पतमांक (least count)} = \frac{\text{पेंच चूड़ी की परिधि पर बने भागों की संख्या}}{n} (n)$$

यदि p का मान 1.5 mm तथा स्कू चूड़ी की परिधि पर बने भागों की संख्या 50 हो, तब अल्पतमांक (least count) = $\frac{0.5}{50} = 0.01 \text{ mm}$ होगी।

पेंच चूड़ी का सिद्धान्त बाह्य माइक्रोमीटर तथा आनारिक माइक्रोमीटर में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 9. एक बाह्य माइक्रोमीटर का स्वच्छ चित्र बनाते हुए इसका अल्पतमांक ज्ञात कीजिए।

बाह्य माइक्रोमीटर Outside Micrometer चित्र 2.6 में एक बाह्य माइक्रोमीटर की रचना दिखायी गयी है। इसके मुख्य भाग फ्रेम, निहाइ (anvil), स्पिडल, लॉक-न्ट, बैरल या स्लीव, थिम्बल तथा रोटिंट स्ट्रॉप हैं। फ्रेम अर्ड्वेलिंग या आयताकार होता है। थिम्बल व स्पिडल इस प्रकार जुड़े होते हैं कि थिम्बल को ध्रुवने से स्पिडल पेंच वाला भाग उसमें चलता है। थिम्बल थिम्बल के सिरे पर भीतरी चूड़ियाँ होती हैं जो नट का कार्य करती हैं। स्लीव पर 1/2 मिमी तथा 1 मिमी के चिह्न जैसे होते हैं। थिम्बल के बेल (bevel) सिरे पर भी परिधि में चिह्न होते हैं जिस कार्यखण्ड का माप लेना हो, उसे निहाइ और स्पिडल के बीच लगातार स्लीव और थिम्बल के पारदर्शक लिये जाते हैं। इस प्रकार यन्त्र को सेट कर लेने के पश्चात लॉक-न्ट को कस दिया जाता है जिससे स्पिडल अपने स्थान पर स्थिर बना रहे।

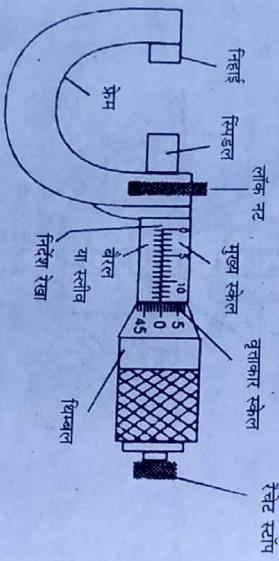

चित्र 2.6 बाह्य माइक्रोमीटर

माइक्रोमीटर का अल्पतमांक माइक्रोमीटर मिमी तथा इन्च मार्गे में उत्तराल्य होते हैं। इनके अल्पतम माप क्रमशः 0.01

मिमी माप वाले माइक्रोमीटर में चूड़ी की पिच 0.5 मिमी होती है तथा स्लीव पर बने चिह्न 0.5 मिमी तथा 1 मिमी के होते हैं। थिम्बल पर बने वृत्ताकार पैमाने पर 50 बारबर विभाजन होते हैं। जब थिम्बल को एक चक्र ध्रुव ध्रुवना जाता है तो स्कू अपने कक्ष की दिशा में 0.5 मिमी आगे या पीछे हटता है। इस प्रकार, थिम्बल के एक भाग का मान माइक्रोमीटर का


अतः

$$\text{अल्पतमांक} = \frac{0.5}{50} = 0.01 \text{ मिमी}$$

माइक्रोमीटर कई पारामो (ranges) में उपलब्ध होते हैं; जैसे— 0.25, 25-50, 50-75-100 मिमी आदि।


प्रश्न 10. संयुक्त गियर किए मापन प्राणी की किया-विधि समझाइए।

उत्तर आवर्धन प्राप्त करने के लिए गियर द्रेन (gear train) का भी प्रयोग किया जाता है। साधारण गियर पर आउटपुट प्राप्त होता है। माना गियर नियर चालक (driver) द्वारा इनपुट गियर पर दाँतों की संख्या N_1 तथा आउटपुट गियर के दाँतों की संख्या N_0 है। जब इनपुट नियर एक चक्कर पूर्ण करता है, तब आउटपुट गियर (N_1/N_0) चक्कर पूर्ण करता है। अतः गियर द्रेन

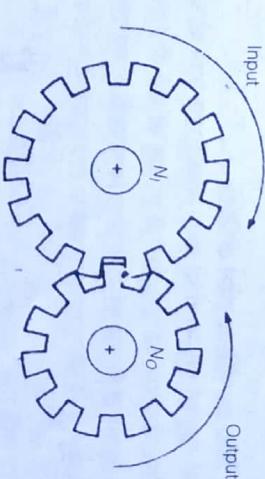


चित्र 2.7 (a)

$$\text{ट्रांसफर फ्रैक्शन} = \frac{\text{इनपुट गियर के दाँतों की संख्या } N_1}{\text{आउटपुट गियर के दाँतों की संख्या } N_0}$$

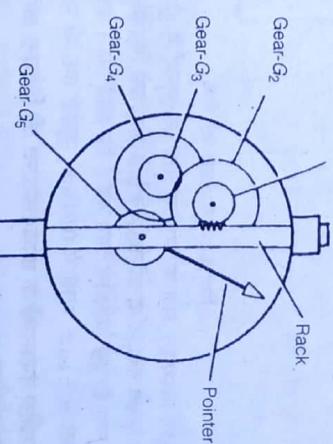

चित्र 2.7 (b) प्लंजर डायल गेज (Plunger dial gauge)

संयुक्त गियर विधि में रैक (rack), मिनियन (pinion) तथा संयुक्त गियर माला (compound gear train) की सहायता से उच्च आवर्धन प्राप्त किया जाता है। चित्र 2.7 (b) में एक डायल इंडिकेटर गेज का पूर्त रूप (fundamental form) दर्शाया गया है। जब प्लंजर (plunger) ऊर्ध्व विस्थापित होता है, तब रैक का रेखीय विस्थापन मिनियन G_1 द्वारा

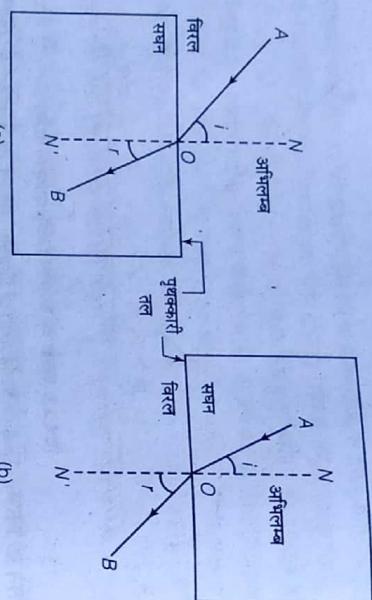

चित्र 2.11 प्रकाश का अवर्तन

जब आपतित किरण विरल माध्यम (rarer medium) से सघन माध्यम (denser medium) में प्रवेश करती है तो किरण पृथककारी तल (separating surface) पर पड़े अभिलाख की ओर दूँक जाती है (चित्र 2.11 (a)). इसके विपरीत यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलाख से दूर हट जाती है (चित्र 2.11 (b)).

प्रकाश अवर्तन के नियम Laws of Refraction of Light

AO = आपतित किरण (incident ray),

 $\angle i$ = आपतन कोण (incidence angle), $\angle r$ = अपवर्तन कोण (refraction angle),N N' = अभिलाख (normal)


प्रथम नियम

द्वितीय नियम
किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अतः


$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{स्थिरांक}$$

इसी को स्लैट का नियम (Snell's law) भी कहते हैं।

चित्र 2.12 में यदि आपतित किरण माध्यम (1) में तथा अपवर्तित किरण माध्यम (2) में होते हैं।

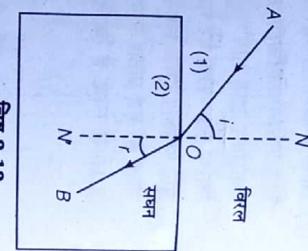

चित्र 2.12

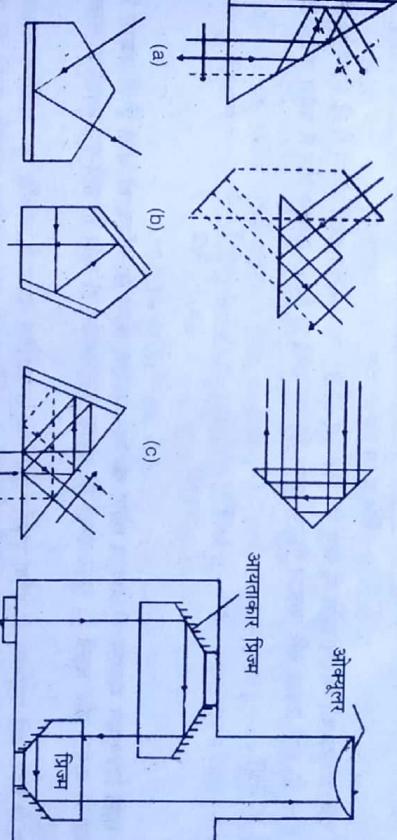

चित्र 2.13 विभिन्न प्रकार के परावर्तन नियम

प्रश्न 14. क्रांतिक कोण तथा पूर्ण अंतरिक परावर्तन को समझाइए।

(2014)

Q. 3. **व्यतिकरण** Interference जब कोई प्रकाश ब्रांस, प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो उसकी ऊर्जा समान रूप से किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के क्रिया माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। माध्यम के कुछ बिन्दुओं की प्रकाश तरंगा सदैव अधिकतम होती है तथा कुछ बिन्दुओं की प्रकाश तरंगा तीव्रता तथा न्यूनतम प्रकाश तीव्रता शून्य होती है। इस प्रकार स्फीन प्रकाश तीव्रता में न्यूनतम प्रकाश तीव्रता (या शून्य प्रकाश तीव्रता) की क्रमागत (alternate) परिदृश्य

(band) दिखाई पड़ती है जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंजे (fringe) कहते हैं। अतः दो कला सम्बद्ध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है।

व्यतिकरण के प्रकार व्यतिकरण निम्न दो प्रकार का होता है—

(i) संपोषी व्यतिकरण Constructive Interference जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करती है, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं।

(ii) विनाशी व्यतिकरण Destructive Interference जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती है, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं।

प्रश्न 13. ऑप्टिकल नियम मापन उपकरणों के सिद्धान्त की व्याख्या स्वरूप चित्र की सहायता से कीजिए।

उत्तर प्रकाशीय नियम Optical prism नियम उच्च गुणों वाला पारदर्शक काँच का ठोस उकड़ा होता है जिसकी तीन अन्दर किरणों का अन्दर बार आन्तरिक परावर्तन होता है जो प्रायः पूर्ण होता है। इस प्रकार के परावर्तन से किरणों का मुख्य उपयोग प्रकाशीय मापन यांत्रों में प्रतिक्रियाएँ सीधा रखने अथवा प्रकाश की किरणों को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए जाता है। प्रकाशीय नियम का एक अन्य उपयोग बाइनोक्युलर लेंसिस्कोप में किया गया है जिसमें ऑप्टोविंच तथा ऑक्यूलर (ocular) के बीच नियम को रखा जाता है।

जहाँ 1-μ₂ माध्यम 1 के साथें माध्यम 2 का अपवर्तनांक (refractive index) कहलाता है।

वितरित हो जाती है। मानु यदि दो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो उसकी ऊर्जा समान रूप से आयाम का प्रकाश उत्सर्जित करें तो उनके अन्तराल समाप्त है, समान तरंगदैर्घ्य व समान कहलाता है। माध्यम के कुछ बिन्दुओं की प्रकाश तरंगा सदैव अधिकतम होती है तथा कुछ बिन्दुओं की प्रकाश तरंगा सदैव अधिकतम होती है तथा कुछ बिन्दुओं की प्रकाश तरंगा तीव्रता तथा न्यूनतम प्रकाश तीव्रता शून्य होती है। इस प्रकार स्फीन प्रकाश तीव्रता में न्यूनतम प्रकाश तीव्रता (या शून्य प्रकाश तीव्रता) की क्रमागत (alternate) परिदृश्य

या

प्र०

प्र०</

अतः

$$1^{\mu}2 = \frac{1}{\sin i_c}$$


जहाँ $1^{\mu}2$ विरल माध्यम (1) के सापेक्ष सघन माध्यम (2) का अपवर्तनांक है। अतः किसी माध्यम के जोड़े के लिये क्रॉटिक कोण का एक विशिष्ट मान होता है।

$$\text{क्रॉक } a^{\mu}g = \frac{3}{2} \text{ तो } a^{\mu}g = \frac{1}{\sin i_c} \text{ से,}$$

$$\sin i_c = \frac{1}{a^{\mu}g} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

अतः काँच के लिए क्रॉटिक कोण,

$$i_c = \sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 41.8^\circ \approx 42^\circ$$

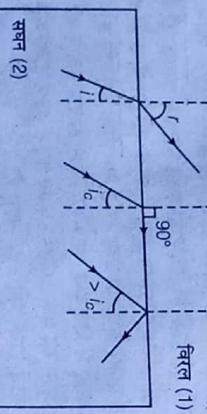

चित्र 2.15 क्रॉटिक कोण (Critical angle)

अतः यदि प्रकाश की किरण कोच से बायु में जाते हुए 41.8° का आपतन कोण बनाती है तो अपवर्तन कोण का मान 90° होता है। इसी प्रकार यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम कोच से विरल माध्यम जल में प्रवेश करती है तो क्रॉटिक कोण के लिए

$$\frac{\sin i_c}{\sin 90^\circ} = g^{\mu}w = \frac{a^{\mu}w}{a^{\mu}l} = \frac{4/3}{3/2} = \frac{8}{9}$$

अतः

अब माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रॉटिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में बायप्स लौट आती है। दूसरे शब्दों में, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है (चित्र 2.15)।

दर्पण से होने वाले परावर्तन में दर्पण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम द्वारा ऊर्जा का अवशोषण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है।

प्रश्न 15. स्वच्छ चित्र की सहायता से यांग का डबल स्लिट प्रयोग समझाइए।

उत्तर यांग ने सन् 1801 में प्रकाश के व्याकरण का प्रयोग किया। यांग के प्रयोग की व्यवस्था चित्र 2.16 में दिखाई गयी है।

प्रयोग व्यवस्था S एक अल्प सूक्ष्म छिद्र है। S से मुख्य दूरी पर S₁, तथा S₂ दो बारीक छिद्र (स्लिट) हैं। S₁ तथा S₂, S से समान दूरी पर स्थित हैं। S₁, S₂ से लाभा 1.5 मीटर की दूरी पर एक पर्दा (स्क्रीन) L है। प्रयोग जब स्लिट S को किसी एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रतिवर्त्तित (illuminated) किया जाता है तो पर्दे पर दीप्त (bright) किंज बनती है। यदि किसी भी एक स्लिट को ढक लिया जाये तो पर्दे पर एकसमान प्रकाश वितरण हो जाता है। अर्थात् किंज गायब हो जाती है।


प्रश्न 16. निम्न पर उत्पन्न लिखिए—

1. प्रिज्म, 2. उत्तल लेस,

अथवा लेस पर संक्षिप्त उत्पन्न लिखिए।


उत्तर

- प्रिज्म Prism जब कोई एकवर्णीय प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। इसके अतिरिक्त प्रिज्म की सम्पूर्णता से किरणों को 90° तथा 180° पर मोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के प्रिज्म पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। चित्र 2.17 में उपरोक्त घटना दर्शायी गयी है।

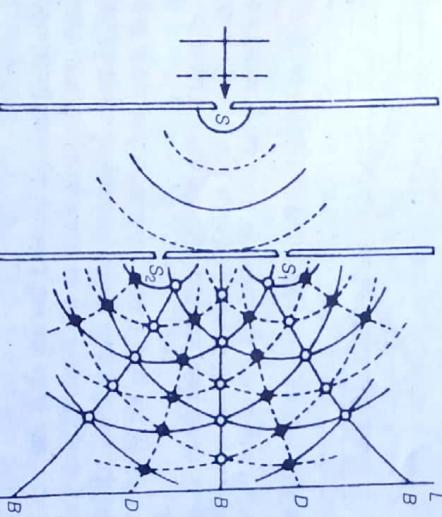


चित्र 2.16 यांग का डबल स्लिट प्रयोग (Young's double slit experiment)

(2014)

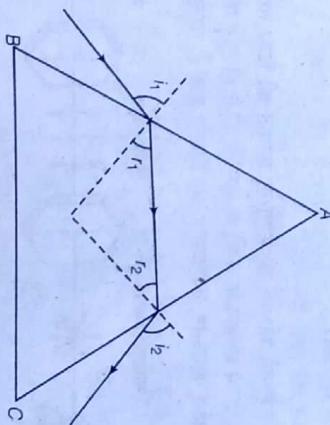

चित्र 2.17 प्रिज्म (Prism)


2. उत्तल लेस Convex Lens जब किसी उत्तल लेस के मुख्य अक्ष के समान्तर प्रकाश पूर्ज आपतित होता है तो अपवर्तन के परचात् पुंज लेस के मुख्य अक्ष के एक बिन्दु पर एकक्तित हो जाता है। इस बिन्दु को लेस का फोकस (focus) कहते हैं। उत्तल लेस का फोकस वास्तविक (real) होता है, चित्र 2.18(a)।

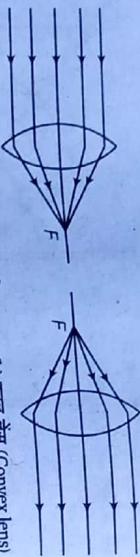

चित्र 2.18 (a) जवल लेस (Convex lens) चित्र 2.18 (b) जवल लेस (Convex lens)

फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई प्रकाश भ्रूत उत्तरल लेस के फोकस F पर रखा हो तो लेस पर पड़ने के पश्चात् किरणें मुख्य अक्ष के समान्तर हो जाती हैं। जैसा कि चित्र 2.18 (b) में दर्शाया गया है। उत्तरल लेस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात् मुख्य अक्ष पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेस (converging lens) भी कहते हैं।

3. अवतल लेस Concave lens जब किसी अवतल लेस पर उसके मुख्य अक्ष के समान्तर प्रकाश पूँज अपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात् पूँज मुख्य अक्ष से दूर हो जाता है। अपवर्तन के पश्चात् पूँज जिस बिन्दु से आता हुआ प्रतीत होता है, उसे लेस का फोकस कहते हैं। अवतल लेस का फोकस आभासी (virtual) होता है। अवतल लेस प्रकाश किरणों अवर्तन के पश्चात् मुख्य अक्ष से दूर भेज देता है इसलिए इसे अभासी लेस (diverging lens) भी कहते हैं।

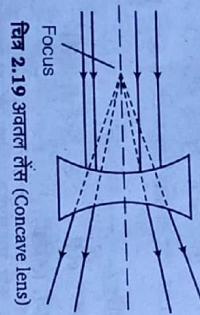

चित्र 2.19 अवतल लेस (Concave lens)

प्रश्न 17. प्रकाश के ध्वनि से आप क्या समझते हैं?

अथवा ध्वनीकरण का वर्णन कीजिए।


उच्चार

तरंगों निम्न दो प्रकार की होती हैं—

(i) अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों के कम्पनों की दिशा तरंग गति की दिशा के लम्बवत् होती है।

(ii) अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों के कम्पनों की दिशा तरंग गति की दिशा के लम्बवत् होती है। अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन होता है, परन्तु ध्वनि केवल अनुप्रस्थ तरंग का ही हो सकता है।

साधारण प्रकाश C_1 धृति प्रकाश C_2 अधिकतम प्रकाश

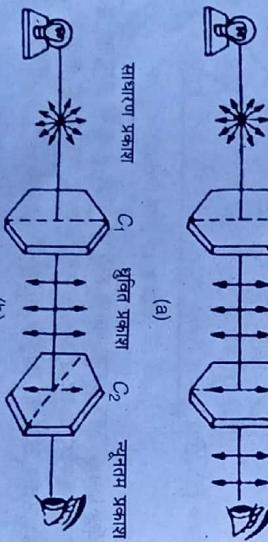

चित्र 2.20 प्रकाश का धृति

सामान्य प्रकाश में, प्रकाशीय प्रभाव वाले विद्युत भौति के कम्पन प्रकाश के संचरण की दिशा के लम्बवत् होते हैं। यह कम्पन सभी दिशाओं में समान रूप से विवर्तित होते हैं। याना दूरमैलेन के दो क्रिस्टल C_1 तथा C_2 का प्रयोग प्रकाश के


ध्वनि के लिए किया जाता है। जब साधारण प्रकाश C_1 क्रिस्टल पर डाला जाता है तो C_1 से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, परन्तु C_1 को प्रकाश के अक्ष के परितः धूमाने पर C_1 से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि C_1 की किसी भी स्थिति में विद्युत भौति कोई न कोई कम्पन C_1 के अक्ष के समान्तर होता है और वह C_1 से निकल जाता है (चित्र 2.20)! C_1 से निकलने वाले इस प्रकाश में विद्युत भौति के कम्पन एक ही दिशा में होते हैं, अन्य सभी दिशाओं के कम्पन शून्य हो जाते हैं। अतः C_1 से निकलने वाली प्रकाश की वर्षा के एक ही तल में कम्पन होते हैं जिसे समतल-धृति तरंग (plane polarised wave) कहते हैं। प्रकाश की यह धृता 'प्रकाश का धृति' कहलाती है।'

प्रश्न 18. विद्युत मापन-यज्ञों के कार्य सिद्धान्त को समझाइए।

अथवा विद्युत मापन-यज्ञों के कार्य सिद्धान्त का वर्णन करें।

उच्चार विद्युत-मापन-यज्ञों का मापन-यज्ञों का मापन-मूलतः निम्नालिखित दो सिद्धान्तों पर आधारित होता है—

1. **ऊर्जा का रूपान्तरण** Transformation of Energy किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और उसे सामान विद्युत प्रावर्तन के माध्यम से नाम भी जा सकता है किसी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत सिद्धान्त पर आधारित होती है।

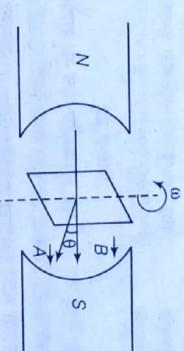

चित्र 2.21

माना एक कुण्डली किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखी हुई है। कुण्डली यांत्रिक ऊर्जा द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र के तुम्बवत् धूणि गति कर रही है। यदि

$$B = \text{एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र का मान (Tesla),}$$

$$A = \text{कुण्डली का क्षेत्रफल (m}^2\text{),}$$

$$N = \text{कुण्डली के कोरों की संख्या,}$$

$$\theta = \text{चुम्बकीय क्षेत्र तथा कुण्डली के तल पर डाले गए अभिलम्ब के मध्य कोण तथा}$$

$$(i) = \text{कुण्डली की धूणि गति}$$

तो किसी क्षण कुण्डली से गुजरने वाले चुम्बकीय प्रसारक

$$\phi = (B, A)N$$

$$\phi = BAN \cos \theta$$

$$\phi = BAN \cos \omega t$$


फैराडे के अनुसार, जब किसी कुण्डली से गुजरने वाले चुम्बकीय प्रसारक में परिवर्तन होता है तो कुण्डली में विद्युत वाहक बल (electromotive force) उत्पन्न हो जाता है तथा कुण्डली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय प्रसारक के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसलिए तिंवांबल (emf),

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$

(-ve) चिह्न है कि प्रेरित तिंवांबल सदैव चुम्बकीय प्रसारक में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। अतः ($\phi = BAN \cos \omega t$) का समय ' t ' के सापेक्ष अवकाल करने पर


वा

अतः विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए मात्र एक ही प्रतिबन्ध है, "चुम्बकीय प्रकार परिवर्तन होना चाहिए। प्रयावर्ती वाहक की पूर्ति के लिए चुम्बक तथा कुण्डली के मध्य सामेश गति होनी चाहिए। उपरोक्त मूल से यह स्पष्ट है कि चुम्बकीय क्षेत्र (B), कुण्डली के क्षेत्रफल (A) तथा फर्जों की संख्या (N) सिर हने पर emf का मान कुण्डली की ओरियनेशन गति (φ) पर निर्भर करता है। कुण्डली की ओरियनेशन जिसी आधिक होगी, उतना ही आधिक emf उत्पन्न होता है।

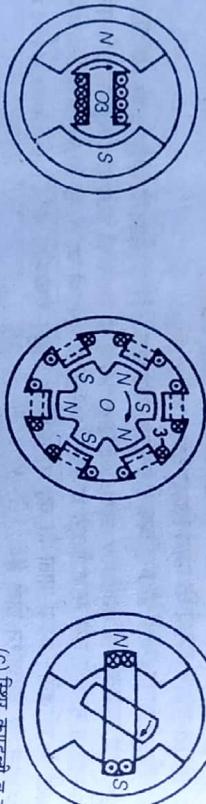

चित्र 2.22

विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए या तो स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र के सामेश कुण्डली गति करती है या फिर स्थिर कुण्डली के सामेश चुम्बक गति करता है। चित्र 2.22 (a) तथा चित्र 2.22 (b) में दो स्थितियाँ दर्शायी गयी हैं। उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में प्रत्यावर्ती धारा (alternating current) उत्पन्न होती है जिसका आयम (amplitude) तथा आवृत्ति (frequency) धूर्णन गति के समानुपात होती है। अतः धारा या विद्युत बल का मापन करके धूर्णन गति जात की जा सकती है। कभी-कभी कुण्डली तथा चुम्बक दोनों स्थिर रखे जाते हैं। चित्र 2.22 (c)। इस परिस्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए कुण्डली के मध्य चुम्बकीय क्षेत्र (B) परिवर्तित होता है, परिणामस्वरूप $e = -Nd\phi/dt$ के नियमानुसार कुण्डली में विद्युत बल (emf) उत्पन्न होने लगता है।

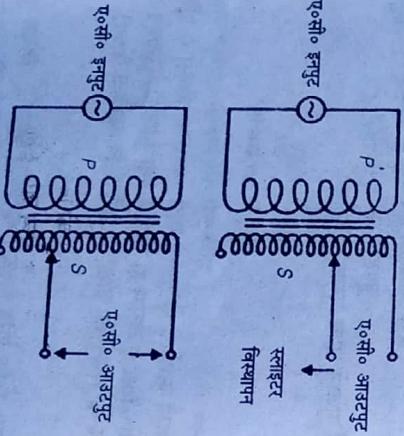

चित्र 2.23

$$\frac{d\phi}{dt} = -BAN\cos\omega t$$

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -(-BAN\cos\omega t)$$

$$e = BAN\cos\omega t$$

इस प्रकार, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न करने के लिए चुम्बकीय प्रकार परिवर्तन होना चाहिए। प्रयावर्ती धारा द्वारा किसी कुण्डली में उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र में किसी प्रकार परिवर्तन होना चाहिए। प्रयावर्ती धारा द्वारा किसी कुण्डली में उत्पन्न चुम्बकीय प्रकार परिवर्तन होता है। यदि ऐसी किसी कुण्डली के पास एक

दूसरी कुण्डली रख दी जाए तो दूसरी कुण्डली के सिरों के मध्य भी प्रत्यावर्ती विद्युत हो जाता है। चित्र 2.23 में प्राथमिक कुण्डली (primary coil) P एक प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है, समीप ही एक द्वितीयक कुण्डली (secondary coils) R खींची हुई है। प्राथमिक कुण्डली के परिवर्तीय चुम्बकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होने पर द्वितीयक कुण्डली से संबद्ध होने पर द्वितीयक से धूर्णन वाले चुम्बकीय प्रकार परिवर्तन होता है, परिणामस्वरूप द्वितीयक कुण्डली के सिरों पर प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है यदि द्वितीयक कुण्डली का एक सिरा किसी चल यांत्रिक अवयव (moving mechanical part) से जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक कुण्डली के फेरों की संख्या में परिवर्तन होने लगता जिसके कारण द्वितीयक का A.C. आउटपुट भी बदलने लगता। इस प्रकार रेखीय गति की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।

2. विद्युत प्राचलों का परिवर्तन Variation of Electrical Parameters विद्युत प्राचलों में मुख्यतः तीन प्रकार का परिवर्तन हो जाता है—

(i) चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन Variation in Resistance of Conductor

(a) चालक की विद्या व प्रतिरोध में परिवर्तन

माना $I =$ चालक की लम्बाई,

$$A = \text{चालक के काट का क्षेत्रफल तथा}$$

$$\rho = \text{चालक के पदार्थ का विशेष प्रतिरोध (specific resistance)} \text{ है तो}$$

$$\text{चालक का विद्युत प्रतिरोध, } R = \rho \frac{l}{A}$$

सूत्र से स्पष्ट है कि यदि किसी यांत्रिक परिवर्तन के कारण चालक की लम्बाई अथवा काट के क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन होता है तो चालक का प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाएगा।

(b) चालक के तापमान तथा प्रतिरोध में परिवर्तन किसी चालक का तापमान बढ़ने पर उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि $R_0 = 0^\circ\text{C}$ ताप पर चालक का प्रतिरोध,

$$R_T = R_0(1 + \alpha T)$$

$\alpha =$ चालक के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक (temperature coefficient of resistance) है तो

$$R_T = R_0(1 + \alpha T)$$


मूल से स्पष्ट है कि चालक के प्रतिरोध तथा तापमान के मध्य रेखीय संबंध होता है। अतः यदि किसी चालक तर का प्रतिरोध जात कर लिया जाए तो चालक का तापमान जात हो जाता है इस प्रकार चालक जिस वातावरण में रखा है, वहाँ का तापमान जात किया जा सकता है। माना 100°C ताप पर चालक का प्रतिरोध R_{100} है तो

$$R_{100} = R_0(1 + \alpha \times 100)$$

$$T = \frac{R_t - R_0}{R_{100} - R_0} \times 100$$

अतः हल करने पर

(c) हैटस्टोन ब्रिज Wheatstone Bridge प्रतिरोध जात करने के लिए हैटस्टोन ब्रिज का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस ब्रिज में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S किसी चुरुचुर्ज की चार भुजाओं को निरूपित करते हैं। यदि बिन्दु B तथा D के विभव समान हैं तो उनके मध्य लगा हुआ गैल्वेनोमीटर

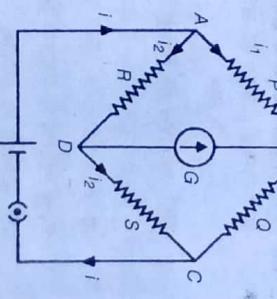

चित्र 2.24 हैटस्टोन ब्रिज (Wheatstone Bridge)

(G) शून्य विक्षेप दिखाएगा। यह स्थिति ब्रिज संतुलन (balance) की अवस्था कहलाती है, जबकि ब्रिज के माध्यम से

$$\text{का प्रतिबंध } \frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

अतः यदि चालकों P, Q तथा R के प्रतिरोध जात हैं तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान जात किया जा सकता है। होटस्टोन ब्रिज का सिद्धान्त प्रयोग कर स्ट्रेन जेज के द्वारा निकृति जात की जाती है तथा प्रतिरोध तापमापी द्वारा तापमान भी जात किया जाता है।

(d) चालक की कठोरता तथा प्रतिरोध में परिवर्तन यदि किसी चालक की कठोरता (hardness) में परिवर्तन होता है तो चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए विभिन्न मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध जात कर उनकी कठोरता जात जा सकती है, परन्तु चालक की विमाएँ (लम्बाई, चौड़ाई) स्पष्ट रूप से प्रतिरोध जात करने के मुत्र $R = \rho \frac{l}{A}$ की सहायता से विशिष्ट प्रतिरोध जात कर लिया जाता है। चाहिए चालक का प्रतिरोध जात करने के मुत्र $R = \rho \frac{l}{A}$ की सहायता से विशिष्ट प्रतिरोध जात कर लिया जाता है।

(e) प्रकाश के कारण चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन कुछ ऐसे

चालक तथा अर्द्धचालक (semiconductors) होते हैं जिन पर प्रकाश विकरण डालने पर उनका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता बदलने पर चालक तथा अर्द्धचालक का प्रतिरोध परिवर्तन होता है। इस प्रभाव का उपयोग फोटोचालक मेल (photo conductive cell) में किया जाता है।

(ii) संधारित्र की धारिता में परिवर्तन (Variation of Capacitance of a Capacitor) माना एकसमान क्षेत्रफल A की दो समान लेट एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। इस समान लेट संधारित्र की धारिता (C) निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है—

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

जहाँ, d निवर्ति की विवृतशीलता है। यदि लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता K घुना बढ़ जाती है, जहाँ K उस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक है। उपरोक्त सूत्र में स्पष्ट है कि संधारित्र का d या A बदलने पर धारिता का मान परिवर्तित हो जाएगा। अतः धारिता को नापकर तथा A का मान जात किया जा सकता है।

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

जहाँ, f प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है।

(iii) कुण्डली के प्रेरकत्व में परिवर्तन (Variation in Inductance of Coil) माना किसी कुण्डली में फेरों की संख्या N, कुल लम्बाई l, काट का क्षेत्रफल A तथा प्रवाहित धारा का मान i है। कुण्डली में उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र या


परन्तु स्प्रेण के सिद्धान्त से,

$$\phi = BAN$$

$$\phi = Li$$

अतः कुण्डली का प्रेरकत्व,

$$L = \mu_0 n AN$$

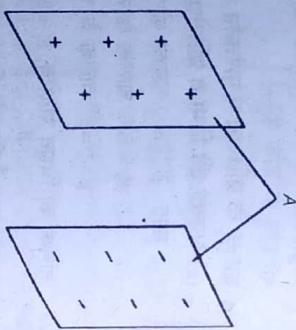

चित्र 2.25 संधारित्र (Capacitor)

या

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$$

जहाँ μ_0 निवर्ति की चुम्बकशीलता है।

यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f हो तो कुण्डली का प्रेरण प्रतिधात (inductance reactance),

$$X_L = 2\pi f L$$

माना कुण्डली बनाने में प्रयुक्त चालक तार का प्रतिरोध R है तो कुण्डली के प्रतिवाया (impedance),

$$Z = \sqrt{X_L^2 + R^2}$$

यदि कुण्डली के भीतर लोहे-चुम्बकीय पदार्थ (मूद्र लोहे की छड़ी) रख दें तो कुण्डली में सम्बद्ध चुम्बकीय पल्टक्स बढ़ जाता है; फलस्वरूप कुण्डली का प्रेरकत्व भी बढ़ जाता है।

$$L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 . A}{l}$$

जहाँ, μ_r लोहे-चुम्बकीय पदार्थ की सामैक्ष चुम्बकशीलता है। यदि कुण्डली के फेरों की संख्या (N) तथा मान किसी वार्षिक प्राचल के प्रभाव में परिवर्तित होता है तो प्रेरकत्व L का मान बदल जाएगा, X_L का मान भी बदल जाएगा जिसके कारण विवृत धारा तथा आउटपुट बोल्टेज परिवर्तित हो जाएगा। अतः आउटपुट बोल्टेज जात कर चारोंका प्राचल जात किया जा सकता है।

प्रश्न 19. द्रवीय मापन-यन्त्रों के सिद्धान्त बताइए।

उत्तर विभिन्न द्रवीय राशियों (hydraulic quantities); जैमे-प्रवाह वेग (flow velocity), विसर्जन (discharge), तथा द्रव दाब (fluid pressure) को नापने के लिए द्रवीय मापन-यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। द्रवीय मापन यन्त्र निम्न सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं—

(i) पासकल का नियम (Pascal's law),

(ii) आर्किमिडीज का सिद्धान्त (Archimedede's principle),

(iii) मततता का सिद्धान्त (Continuity principle),

(iv) बर्नॉली का प्रमेय (Bernoulli's theorem), तथा

(v) संवेद संरक्षण का सिद्धान्त (Conservation of momentum principle)।


प्रश्न 20. वेन्चुरीमापी (Venturimeter) की संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर वेन्चुरीमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बहते हुए द्रव की मात्रा की दर, किसी पाइप में विसर्जन (discharge) वापा जा सकता है। अधिकतर इसका प्रयोग मुख्य पाइप लाइन (main pipe line) में पानी का विसर्जन मापने में किया जाता है जो कि शहर में प्राप्ती भेजने के काम आती है। संरचना यह उपकरण निम्न तीन मुख्य भागों का बना होता है—

1. अभिसारी शंक्वकार नली (Convergent conical pipe),

2. कोर्न (Throat) तथा 3. अपभिसारी शंक्वकार नली (Divergent conical pipe)।

ये तीनों भाग चित्र 2.27 में दिखाए वेन्चुरीमापी में प्रतिस्थित किये गये हैं। अभिसारी शंक्वकार नली का बड़े व्यास वाला सिर मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है। इसे सिरे को वेन्चुरीमापी का प्रवेश (inlet) कहते हैं। अभिसारी नली का दूसरे व्यास वाला सिर काट से जुड़ा जाता है। कण्ठ (throat) समान व्यास वाली एक छोटी नली होती है कण्ठ के दूसरे सिरे से, अपभिसारी शंक्वकार नली (divergent conical pipe) का कम व्यास वाला सिरा जोड़ा जाता है तथा इसका अधिक व्यास वाला सिरा मुख्य पाइप में जोड़ते हैं।

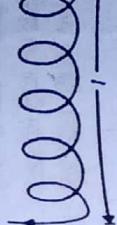


चित्र 2.26 कुण्डली

कार्यविधि अभिसरी तथा अपसरी नलियों के बड़े सिरों के व्यास मुख्य पाइप के व्यास के बराबर होते हैं; यद्यों कि ज़िसी पाइप का व्यास D है तो कण्ठ का व्यास $D/3$ से कम नहीं होना चाहिए। अभिसरी शंकवाकार नली (convergent conical pipe) की लम्बाई लगभग $2.5 D$ तथा अपसरी शंकवाकार नली (divergent conical pipe) की लम्बाई $7.5 D$ रखी जाती है।

जब वेन्चुरीमापी में द्रव बहता है तो अभिसरी नली में प्रवेश करने के पश्चात् कण्ठ पर उसकी गति बढ़ जाती है; क्योंकि अभिसरी नली का व्यास कम होता जाता है और विसर्जन (discharge) स्थित रहता है। अतः सातत्य समीकरण (continuity equation) के प्रयोग से कण्ठ पर दाब कम हो जायेगा। दाब में यह कमी वेन्चुरीमापी में कण्ठ तथा प्रवेश पर लगी पीजोमीटर नलियाँ (piezometer tubes) की सहायता से अथवा भेददर्शी द्रव-दाबमापी (differential manometer) की सहायता से ज्ञात की जा सकती है।

पीजोमीटर नली

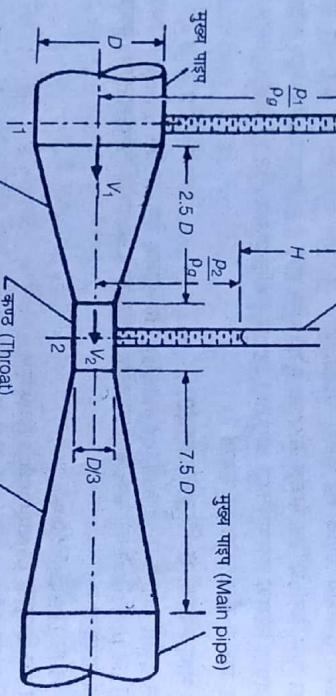

(Convergent conical pipe)
(Divergent conical pipe)


विसर्जन नली

प्रश्न 21. ऑरिफिस मीटर का क्रियार्थ कीजिए।

उत्तर

एक पतली ल्येट में तेज किनार (sharp edge) वाला छेद ऑरिफिस कहलाता है।

ऑरिफिस

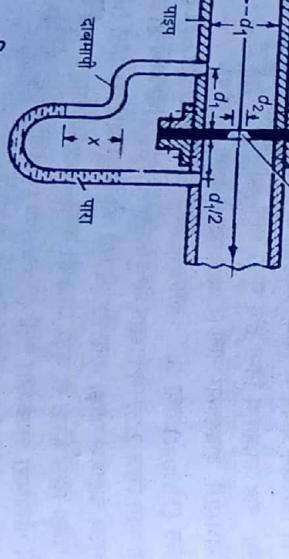

विसर्जन नली

प्रश्न 22. प्रवाह नॉर्जल द्वारा विसर्जन मापन की क्रियाविधि का उल्लेख कीजिए।

उत्तर


यदि वेन्चुरीमापी में उसका विसर्जन (discharge) भाग हटा दिया जाए तो प्रवाह-नॉर्जल बन जाती है। इसे भी पर्याजों की सहायता से पाइप लाइन में लगाया जाता है तथा ऑरिफिस-ल्येट की गति विसर्जन मापने में प्रयोग किया जाता है।

$$\text{विसर्जन, } Q = C a_2 \sqrt{\frac{2gh}{1 - \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4}}$$

जहाँ, a_2 = छेद की काट का क्षेत्रफल,

h = प्रवाहित द्रव के पदों में दाब शीर्ष अन्तर तथा

C = चर्षण हानि के लिए गुणांक।

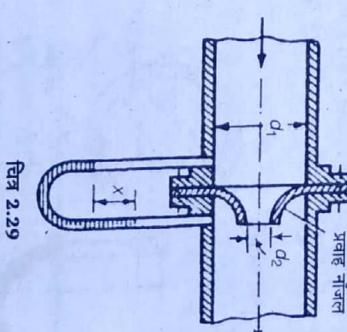

विसर्जन

$$Q = C a_2 \sqrt{\frac{2gh}{\left(1 - \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4\right)}}$$

जहाँ, $a_2 = d_2$ व्यास का क्षेत्रफल,

h = प्रवाहित द्रव के पदों में दाब शीर्ष अन्तर तथा

C = चर्षण के लिये गुणांक।

मापनिकी एवं मापन यन्त्रों के सिद्धान्त एवं वर्गीकरण

37

इस प्रकार एक छेद वाली ल्येट को ऑरिफिस-ल्येट कहते हैं। जब इस ल्येट का उपयोग द्रव का विसर्जन मापने में किया जाता है तो इसे ऑरिफिस मीटर कहते हैं। जब वेन्चुरीमापी की अपेक्षा इसका मूल्य भी कम होता है। वेन्चुरीमापी की अपेक्षा यह पाइप में कम स्थान चौराती है। वेन्चुरीमापी की अपेक्षा इसका मूल्य भी कम होता है।

ऑरिफिस-ल्येट का प्रबन्ध तथा मापने की क्रिया विच 2.28 के अनुसार ऑरिफिस-ल्येट को फ्लैंजों (flanges) की सहायता से पाइप में लगा देते हैं। फिर ल्येट के दोनों ओर, पाइप में से दाबमापी के लिये संबंधित निकालते हैं, जहाँ पर दाबमापी की दो भुजाएँ सम्बन्धित कर दी जाती हैं। कभी-कभी दाबमापी के लिये संबंधित का प्रबन्ध फ्लैंजों में ही कर दिया जाता है।

साधारणतया ल्येट में छेद का व्यास, पाइप के व्यास का आधा रखा जाता है ($d_2 = 0.5d_1$)। दाबमापी के संबंधित विच 2.28 के अनुसार ल्येट के द्रव प्रवेश वाले सिरे से d_1 दूरी पर तथा निकास से $d_1/2$ दूरी पर लगाये जाते हैं, जहाँ d_1 पाइप का व्यास है।

पाइप में से विसर्जन मापने के लिए वेन्चुरीमापी की गति ऑरिफिस-ल्येट के दोनों ओर बरनौली प्रमेय लगायी जाती है। इस आधार पर निम्न सूत्र प्रयोग किया जाता है—

$$\text{विसर्जन, } Q = Ca_2 \sqrt{\frac{2gh}{1 - \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4}}$$


$$Q = Ca_2 \sqrt{\frac{2gh}{\left(1 - \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4\right)}}$$

प्रश्न 23. निश्चिन प्रकार की दबावामी युक्तियाँ क्या हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर

द्रव दब नापने के लिए निर्मांकित विभिन्न युक्तियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं—

- पीजोमीटर ट्यूब Piezometer Tube किसी बिन्द पर द्रव के अंतर्में दबाव को मापने के लिए पीजोमीटर ट्यूब का सबसे सरल युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कांच की साधारण ट्यूब है जिसका एक सिरा वायुमण्डल में खुला होता है तथा उसका दूसरा सिरा उस पात्र में जोड़ा जाता है जिसमें भरे द्रव का दब ज्ञात करना है। विन्द 2.30 में दर्शाया गया है कि द्रव के दब के कारण पात्र का द्रव ज्ञात करना है। ट्यूब में द्रव स्वतन्त्रापूर्वक जिस चैर्च तक चढ़ जाता है, वह पात्र में भरे द्रव के दब शीर्ष (pressure head) को बतलाता है।

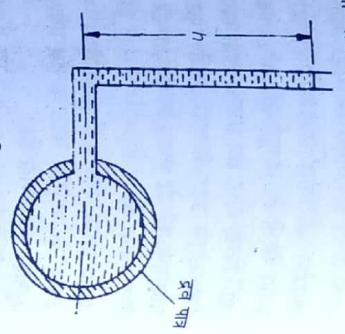

चित्र 2.30


माना पात्र में भरे द्रव का अपेक्षित भार (P_0) है तथा उसकी दब तीव्रता ' h ' है। परं द्रव का धनात्मक है, तब ट्यूब में स्वतन्त्रापूर्वक चढ़े द्रव की ऊँचाई $h = \frac{P}{\rho g}$ अथवा $P = h \times \rho g$ । इस सम्बन्ध से h का मान ज्ञात कर द्रव की दब त्वेवा का मान ज्ञात किया जा सकता है, जो गेज दब (gauge pressure) होगा; क्षीर्षिक ट्यूब का सिरा वायुमण्डल में खुला होता है। इस पीजोमीटर ट्यूब द्वारा दबों का मापन व्यावहारिक रूप से सुविधाजनक नहीं है तबहूँ द्रव के बहुत कम दब अथवा ऋणात्मक दब मापने के लिए उपयुक्त नहीं है।

2.

मैनोमीटर Manometer मैनोमीटर, पीजोमीटर ट्यूब का सुधारा हुआ रूप है जो U ट्यूब के आकार का होता है।

इसका उपयोग पीजोमीटर ट्यूब की अपेक्षा किसी बिन्द पर अधिक उच्च तथा बहुत कम अथवा ऋणात्मक दब मापने के लिए किया जाता है। इसकी रचना एवं उपयोग के आधार पर मैनोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं—

- (i) सरल मैनोमीटर Simple Manometer इसका उपयोग उच्च अथवा क्षणात्मक दब मापने के लिए किया जाता है। विन्द 2.31 के अनुसार इसकी बाबत 'U' ट्यूब के आकार की होती है। इसमें कोई भारी द्रव, सामान्यतया पात्र भारी होता है जो दब माप जाने वाले द्रव में खुलनशील न हो। इसका एक सिरा वायुमण्डल में खुला होता है तथा दूसरा सिरा उस पात्र से जुड़ा होता है जिसमें दब माप जाने वाला द्रव भरा होता है।

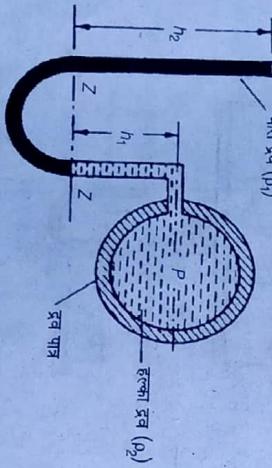


चित्र 2.31

(ii) भेददर्शी मैनोमीटर Differential Manometer

दबावामी का उपयोग किसी पाइप के दो बिन्दओं के बीच अथवा दो पाइपों में दबावातर (pressure difference) मापने के लिए किया जाता है। इसकी रचना भी 'U' ट्यूब के आकार की होती है जिसके दोनों सिरों तन बिन्दओं अथवा पाइप से जुड़े होते हैं जिनके मध्य का अन्तर मापा जाता है। 'U' ट्यूब में भारी द्रव पात्र (mercury) भरा रहता है।

चित्र 2.32

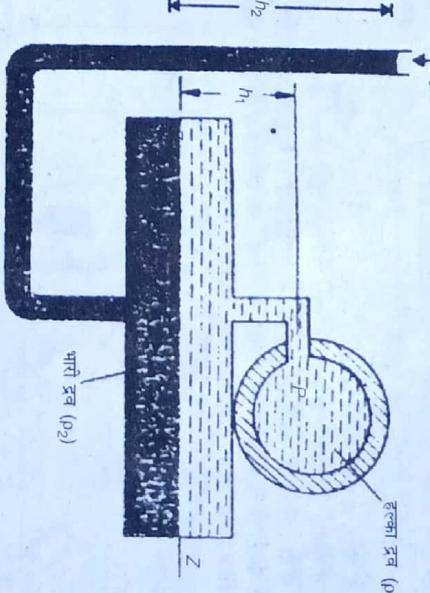

चित्र 2.32

प्रश्न 24. वायवीय मापन-यन्त्रों का सिद्धान्त समझाइए।

उत्तर 'वायु' की सहयोग से मापन प्रक्रिया का निकास मूलतः फ्रांस की सोलेवेस (solevay) कम्पनी द्वारा कार्बोरेटर के

जट के लिए स्वर्गमन किया गया। समय के साथ हह तकनीक अन्य मापन प्रणाली में भी प्रयोग होने लगी। आज वार्तावाय मापन-यन्त्रों के द्वारा अतिरिक व्याप, बाहरी व्याप, रूक्षता, कोंक्रिट गोड इत्यादि की भी जांच की जाने लगी है चूंकि मापन शीर्ष (measuring head) व नापी जाने वाली सतह के मध्य कोई वास्तविक सम्पर्क नहीं होता है, इसलिए यन्त्र के चिसन (wear) की संभावना बहुत कम होती है।


वायवीय यन्त्रों के द्वारा आतिरिक छिद्रों का न केवल व्याप नापा जा सकता है बल्कि उनका टेपर व राउन्डेस भी जाते सकता है। इसकी कम काट वाली भुजा उक्त अवधार अथवा नत रखी जाती है नत भुजा वाला माइक्रोमीटर उक्त अवधार भुजा वाले माइक्रोमीटर, मैनोमीटर की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है।

(ii) माइक्रो मैनोमीटर Micro manometer

यह सरल मैनोमीटर का सुधारा हुआ रूप है। यह अत्यन्त सुख्ख्य दब

सकता है। इसकी कम काट वाली भुजा उक्त अवधार अथवा नत रखी जाती है नत भुजा वाला माइक्रोमीटर

दिये गये विन्द 2.32 के अनुसार ऊँचाईर माइक्रो मैनोमीटर दिखाया गया है। पात्र में भरे उच्च दब वाले हल्के द्रव के कारण बड़ी कट वाली भुजा वाला द्रव का तल नीचे गिरता है, जबकि उसकी छोटी कट वाली भुजा में द्रव तल अपेक्षाकृत काफी ऊपर चढ़ता है।

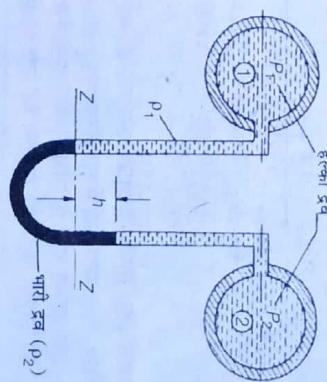


चित्र 2.33

प्रश्न 25. गायबींय मापन-यन्त्रों का गणिकरण मीटिंग के दौरान किसे एक का सम्मेलन हुआ है—

वायव्य मापन यत्रा का निम्न प्रयोग (Hypothetic instrument),

प्रवाह या वेग वायवीय इन्स्ट्रुमेंट (Back pressure pneumatic instrument) इस यंत्र के द्वारा बायु प्रवाह की दर नाप एक छिक्की जॉब को विमा का मापन किया जाता है। स्पीडिट बयु फ़िल्टर वाल्व, दाब रेगुलेटर से होती हुई कानू के द्वारा एक वायर कोलम में प्रवाह करती है, जहाँ थार्ड का प्लोट कार्डियर स्केल के मापस बैठता है। स्केल की महत्वात्मा से प्लोट की स्थित पढ़ी जा सकती है। लाइटिक रद्दख के द्वारा संगीड़त बयु मापन शीर्ष तक पहुँचती है। मापन शीर्ष के व्यास के विपरीत दिशा में दो आर्टिफिस (office) बने होते हैं। आर्टिफिस से निकलने वाली बायु प्रवाह की दर जॉब का आरतिक व्यास प्रदर्शित करती है जिसे स्केल पर प्लोट की स्थिति से पढ़ दिया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि स्केल पूर्व में ही जात विमाओं के लिए कैलिब्रेट होना चाहिए।

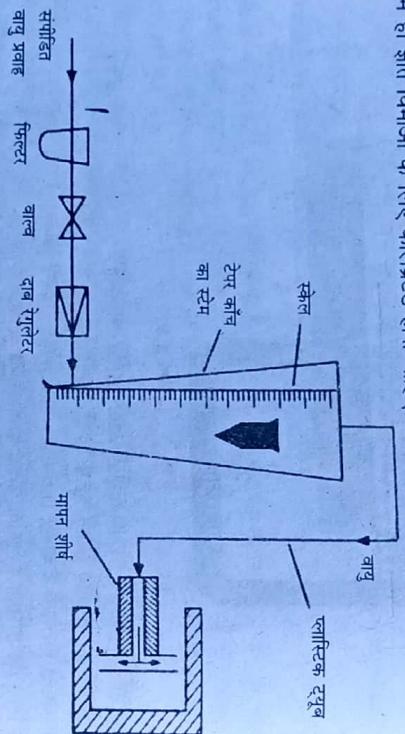


वित्र 2.34

प्रश्न 26. मापन-यन्त्रों के सन्तुलन को व्याख्या करें।

उचाई मापन-यंत्रों का सन्तुलन Balance of Measuring-Instrument प्रेषण 26. मापन-यंत्रों का सन्तुलन की व्याख्या कीजिए।
किसी एक भौतिक राशि के लिए ज्ञात राशि 2015.

तथा अनुप्राप्त गणक के बावजूद सम्पूर्णतया तुलना करने की क्रिया (act-of quantitative comparison) को मापन-गणना का मनुष्यानन्द कहते हैं। मनुष्यानन्द का उद्देश्य माप की यथार्थता (truth) को परिचय एवं प्रशिक्षित करना है।

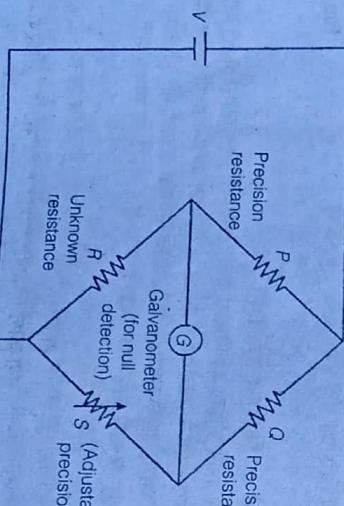

समाकरण (i) को (ii) से भाग देने पर,

$$\frac{P}{R} = \frac{Q}{S}$$

$$R = \frac{P \cdot S}{Q}$$


अतः S , P व Q की values को put करके R की value determine [] करती है। इस प्रकार मापन यन्त्रों द्वारा अज्ञात गणितीयों के मापन हेतु मापन यन्त्रों का संतुलन किया जाना महत्वपूर्ण होता है।

प्र० २७. प्रतीक्षिका का वर्णन कोंजट

चर्चा प्रतिलिपि Reflection 1. आपति किरण परावर्तित किरण तथा अभिलम्ब, तीनों एक ही तल में होते हैं और एक बिन्दु पर मिलते हैं तथा एक ही माध्यम में होते हैं।
 2. आपति किरण का अभिलम्ब से बनाया गया कोण (आपतन कोण) तथा परावर्तित किरण का अभिलम्ब से बनाये गये कोण (परावर्तन कोण) के ठीक बाबर होता है।

करना चाहिये। इस स्थिति में bridge को balanced कहा जाता है। जब तक galvanometer null पर नहीं आ जाता, bridge को unbalanced कहा जाता है। चूंकि null की condition (balanced condition) में galvanometer में कोई धारा नहीं होगा ($I_G = 0$) अतः इस स्थिति को विना 2.35 (b) में प्रदर्शित किया गया है।

विवर 2.35 (b) हीटस्टोन ब्रिज Balance condition ($I_G = 0$) द्वारा

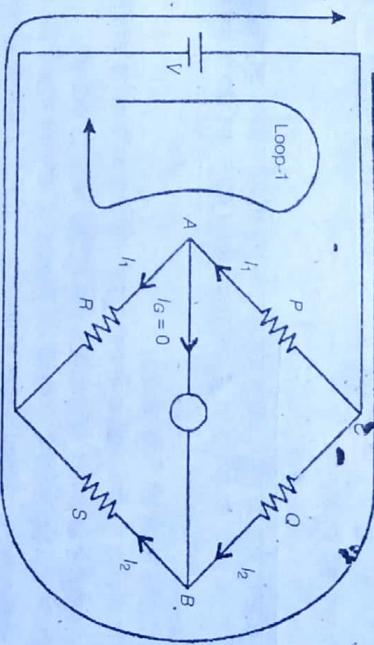

Loop 2

प्रेरणा, आदि सभी राशियों के मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले क्रिज परिपथों में प्रयोग की जाने वाली मात्रलन प्रणाली, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसे समझने हेतु हॉटस्टोरन क्रिज का अध्ययन दिया गया है।

हॉटस्टोरन क्रिज में चित्र 2.35 (a) के अनुसार चार मुख्य वे होते हैं जिनमें से एक मुज़ा पर unknown resistor R होता है, जबकि शेष तीन मुख्यों में से दो मुज़ाओं पर precision resistances P तथा Q तथा तीसरी मुज़ा पर adjustable resistor S होता है। जबकि शेष दो opposite points के बीच galvanometer G connect किया जाता है। R की value जात करने के लिये variable resistor S को तब तक adjust किया जाता है जब तक कि galvanometer null (zero deflection) show न करने लगे। शुरू में galvanometer को excess current से protect करने हेतु शट कर देना चाहिये जैसे-जैसे galvanometer का deflection null के पास आ जाये तो shunt को open circuit करके galvanometer की zero position पर set