

कम्पन का मापन

Measurement of Vibration



दृष्टपड़ 'अ' : अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. कम्पन वेज का प्रयोग क्षब किया जाता है?

उत्तर जब कभी कम्पनों का आयाम 1 mm से अधिक होता है तो कम्पन मापन के लिए कम्पन वेज का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 2. ज्यावर्कीय कम्पन का विस्थापन समीकरण लिखिए।

उत्तर $x = X \sin \omega t$, जहाँ X कम्पन का आयाम, ω कम्पन की आवृत्ति तथा t काग का t समय पर विस्थापन है।

प्रश्न 3. साइन वेज कम्पनों को समझने के लिए आयाम तथा आवृत्ति या अधिकतम वेग व अधिकतम त्वरण की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 4. कम्पनों का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है?

उत्तर कम्पनों का आयाम, वेग या त्वरण को उपकृत ट्रांसड्यूसर की सहायता से जात कर कम्पनों का मापन किया जा सकता है।

प्रश्न 5. कम्पनों की आवृत्ति किस गुरुत्व के द्वारा जात की जा सकती है?

उत्तर डिजिटल आवृत्ति माप्टर की सहायता से।

प्रश्न 6. कम्पन वेज के दुकड़े के सिरों का आकार कैसा होता है?

उत्तर कम्पन वेज का टुकड़ा एक सिरे पर चौड़ा तथा दूसरे सिरे पर तुकीला होता है।

प्रश्न 7. कम्पनों की आवृत्ति जात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर कम्पनों की आवृत्ति जात करने के लिए कैर्डिलोबर बीम का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 8. भूकम्पी त्वरणमापी में प्रयोग किए जाने वाले पिण्ड को क्या कहते हैं?

उत्तर भूकम्पी त्वरणमापी में प्रयोग किए जाने वाले पिण्ड को भूकम्पी इव्यूमान कहते हैं।

प्रश्न 9. LVDT त्वरणमापी किस पर आधारित होता है?

उत्तर LVDT त्वरणमापी रेखीय वोल्टेज विभेदी ट्रांसफॉर्मर पर आधारित होता है।

प्रश्न 10. पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कम्पनों के प्रति कैसे होते हैं?

उत्तर अल्टन सुधारी।

दृष्टपड़ 'ब' : लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. कम्पन की परिभाषा दीजिए तथा इसके कारण बताइए।

उत्तर जब कभी किसी वस्तु का विस्थापन-समय (displacement-time) परिवर्तन सतत रूप से किसी विशेष प्रक्रिति

का होता रहे तो इस घटना को कम्पन कहते हैं।

कम्पन के प्रमुख कारण निम्न हैं—

1. कम्पन का सामान्य कारण 'असंतुलन' (imbalance) होता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब घूर्णन गति करते हुए अवयव का गुरुत्व केंद्र धूर्णन अक्ष पर नहीं हो। इस समस्या को दूर करने के लिए मंतुलन द्रव्यमान प्रयोग किए जाते हैं।
2. सामान्य कारणों में मर्शिन अवयवों की 'सेरेब्रन ग्रुट' (errors in alignment) भी कम्पन का प्रमुख कारण है। जब कभी मर्शिन के चल अवयव को चाल कम्पन की स्वभाविक आवृत्ति के बावजूद हो जाती है तो कम्पन का संशोधन करके कम्पन की स्वभाविक आवृत्ति ($\omega = \sqrt{k/m}$) में परिवर्तन किया जाना सकता है।
3. जब कभी मर्शिन की आवृत्ति तथा ω कम्पन की आवृत्ति के बावजूद हो जाती है तो कम्पन का क्रीटिक चाल (critical speed) कहलाती है। मर्शिन के स्थितांक (k) तथा सीमितक द्रव्यमान (m) का संशोधन करके कम्पन की स्वभाविक आवृत्ति ($\omega = \sqrt{k/m}$) में परिवर्तन किया जाना सकता है।
4. 'वर्सी ड्वॉल बॉल बियरिंग' (wornout ball bearing) के प्रयोग से उच्च चाल पर कम्पन उत्पन्न होने लगते हैं। इसके लिए बॉल बियरिंगों को निश्चित समय पर बदल देना चाहिए।
5. रोटर की कुएडली 'शार्ट सर्किट' (short circuit) होने पर भी कम्पन उत्पन्न करती है। रोटर को बिजली आपूर्ति बन्द करने पर कम्पन भी बन्द पड़ जाते हैं; अतः कुएडली की जाँच कर लेनी चाहिए।

प्रश्न 2. त्वरणमापी से क्या तात्पर्य है?

उत्तर जिसी कम्पन के विस्थापन या वेग को अवकालित करके कम्पनों का त्वरण जात कर लिया जाता है। त्वरणमापी कहलाती है। वे युक्तियाँ जो कम्पनों के त्वरण का मापन कर उनके सांत वैल्टेज आउटपुट करने की यह अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है।

उत्तरन करती है, त्वरणमापी कहलाती है। अतः त्वरणमापी, त्वरण जात करने की एक प्रत्यक्ष विधि होती है।

हमारा शरीर कम्पन का अनुभव अत्यन्त आसानी से कर लेता है। हम 300 Hz आवृत्ति तथा 0.025 mm आयाम वाले कम्पनों को अनुभव कर सकते हैं। जब कभी कम्पनों का आयाम 1 mm से अधिक होता है तो कम्पन मापन के लिए 'कम्पन वेज' (vibrating wedge) का प्रयोग किया जाता है। कम्पन वेज का गांज या बहुत प्रत्येक एक छोटा टुकड़ा (piece) होता है जो एक सिरे पर चौड़ा तथा दूसरे सिरे पर तुकीला होता है। इसके चौड़े सिरे को कम्पन करती हुई बस्तु के माथ इस प्रकार लगा दिया जाता है कि इसकी अक्ष बस्तु की सतह के माथ लम्बवत् रहती है। कम्पन करते समय वेज की दृश्यता (visibility) अच्छी बनी रहे इसके लिए इसे गहरे रंगों का बनाया जाता है।

प्रश्न 3. एक भूकम्पी त्वरणमापी की कार्य पद्धति समझाइए।

उत्तर कम्पनों को मापन के लिए विशेष उपकरणों के नाम लिखिए।

अथवा सिसिक्ट एक्सेलरोमीटर पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर एक कम्पन सिस्टम में जिन राशियों को मापने की आवश्यकता होती है, वे हैं—त्वरणमापन, गति तथा त्वरण। इनको निम्नालिखित उपकरणों के माध्यम से मापा जाता है—

1. भूकम्पी ट्रांसड्यूसर,

2. पारेशोमोटिक प्रारूपी त्वरणमापी,


3. LVDT त्वरणमापी,

कई प्रकार के कम्पन मापन यंत्रों द्वारा, जिन्हें सन्दर्भ की अनुमित्ति में, सार्वेश विस्थापन (relative displacement) का मापन करने में कठिनाई आती है। इस प्रकार की कठिनाई पुल (bridge), निर्माण (structure) तथा हवाई जहाज के पंख (wings) के कम्पन मापन में मापने आती है। अतः इस प्रकार का कम्पन मापन भूकम्पी त्वरणमापी द्वारा किया जाता है।

भूकम्पी त्वरणमापी कम्पनों के मापन के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। भूकम्पी त्वरणमापी में अप्रमुख अवयव प्रयोग किए जाते हैं—

- (i) भूकम्पी द्रव्यमान (Seismic mass),
 (ii) स्प्रिंग (Spring),
 (iii) अवमन्त्रक (Damper),
 (iv) हाउसिंग (Housing),
 (v) रिकॉर्डिंग पेन (Recording pen) तथा,
 (vi) रिकॉर्डिंग इम (Recording drum),
 (vii) विद्युत ट्रांसड्यूसर (Electrical transducer)।

भूकम्पी तरणमाणी में प्रयोग किए जाने वाले पिङ को भूकम्पी द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का सामान्य स्प्रिंग व अवमन्त्रक के समान्तर क्रम संयोजन से रहता है। स्प्रिंग व अवमन्त्रक क्रम संयोजन से जुड़े रहते हैं। एक रिकॉर्डिंग पेन भूकम्पी के द्रव्यमान से जुड़ा रहता है जहाँ पर कम्पनों को विद्युत-सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है।

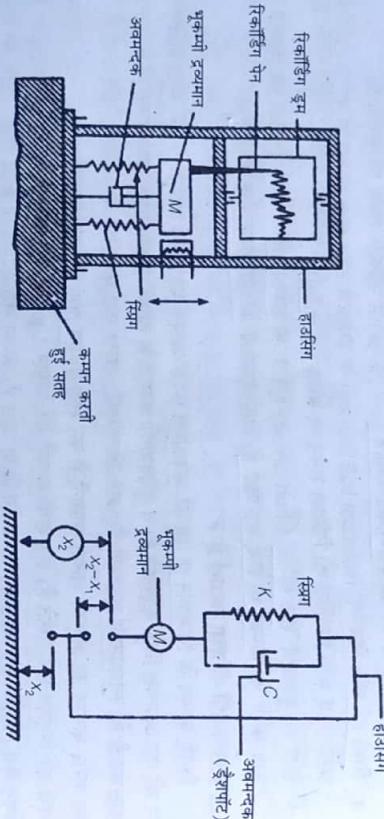

चित्र 9.1 भूकम्पी तरणमाणी

हातसिंग को कम्पन करते हुई बस्तु पर लगा दिया जाता है जिससे हातसिंग कम्पन करने लगती है। जड़त के कारण द्रव्यमान रिश्ते रहता है, इसलिए हातसिंग द्रव्यमान के सापेक्ष कम्पन करने लगती है। परन्तु यह एक आदर्श रिश्ते है जिसमें द्रव्यमान रिश्ते रहता है। वास्तव में हातसिंग के कम्पन करने पर द्रव्यमान भी स्प्रिंग व अवमन्त्रक के प्रभाव में कम्पन करने लगता है। कम्पनों का आउटपुट हातसिंग व द्रव्यमान के मध्य सापेक्ष गति पर निर्भर करता है।

माना M = भूकम्पी द्रव्यमान (kg), b = अवमन्त्रन नियतांक (kg/s),

k = स्प्रिंग बल नियतांक (N/m), x_1 = हातसिंग का किसी क्षण विस्थापन (m),

$X_1 = X_1 \cos \omega_1 t$, जहाँ ω_1 कम्पनों की आवृत्ति है तो बल का समीकरण निम्न रूप में लिखा जा सकता है—

$$M \ddot{x}_2 + b \dot{x}_2 + kx_2 = b x_1 + kx_1$$

या

$$M \ddot{x}_2 + b \dot{x}_2 + kx_2 = -bX_1 \omega_1 \sin \omega_1 t + kX_1 \cos \omega_1 t$$

उपरोक्त समीकरण का हल

$$x_1 - x_2 = e^{[-(b/2M)t]} [A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t] + \frac{MX_1 \omega^2 \cos(\omega_1 t + \phi)}{[(k - M\omega_1^2)^2 + b^2 \omega_1^2]^{1/2}} \quad \dots(i)$$

जहाँ, $(x_2 - x_1)$ = द्रव्यमान का हातसिंग के सापेक्ष विस्थापन, ω_n = अवमन्त्रन दोलनों की आवृत्ति, A तथा B नियतांक हैं। A तथा B के मान सीमाओं को लाने पर प्राप्त हो जाते हैं। अवमन्त्रन दोलनों की आवृत्ति,

$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{M} - \left(\frac{b}{2M}\right)^2}^{1/2}$$

तथा इनपुट सिग्नल व आउटपुट सिग्नलों के मध्य कलान्तर, $\phi = \tan^{-1} \frac{b\omega_1}{k - M\omega_1^2}$

समीकरण (ii) का पहला पद केवल कम्पनों के संक्रमण काल (transient period) तक रहता है स्थायी अवस्था (steady state) आने पर कम्पन समीकरण के दूसरे पद के अनुसार सम्पन्न होते हैं। अतः स्थायी अवस्था का पद

$$x_2 - x_1 = \frac{[kM_1 \omega_1^2 \cos(\omega_1 t + \phi)]}{[(k - M\omega_1^2)^2 + b^2 \omega_1^2]^{1/2}}$$

यदि $(x_2 - x_1)$ के सापेक्ष विस्थापन का आयाम X_M है तो आयाम

$$X_M = \frac{X_1 \omega_1^2}{[(k - M\omega_1^2)^2 + b^2 \omega_1^2]^{1/2}}$$

$$X_M = \frac{X_1 \omega_1^2}{\left[\left(\frac{k}{M} - \omega_1^2\right)^2 + \left(\frac{b}{M}\right)^2 \omega_1^2\right]^{1/2}}$$

$$\frac{X_M}{X_1} = \frac{\omega_1^2}{\left[\left(\frac{k}{M} - \omega_1^2\right)^2 + \left(\frac{b}{M}\right)^2 \omega_1^2\right]^{1/2}} \quad \dots(iii)$$

परन्तु कम्पनों की स्थायी विस्थापन का आयाम

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{M}} \text{ rad/s}$$

तथा अवमन्त्रन अनुपात (damping ratio),

$$\xi = \frac{\text{अवमन्त्रन नियतांक}}{\text{क्रांतिक अवमन्त्रन नियतांक}} = \frac{b}{\sqrt{kM}} = \frac{b}{2M\omega_n} = \frac{b}{2\sqrt{kM}}$$

अतः क्रांतिक अवमन्त्रन नियतांक का मान भूकम्पी द्रव्यमान तथा स्प्रिंग बल नियतांक पर निर्भर करता है।

अतः समीकरण (iii) को पुनः लिखने पर,

विस्थापन अनुपात,

$$\frac{X_M}{X_1} = \frac{\left(\frac{\omega_1}{\omega_n} \right)^2}{\left[1 - \left(\frac{\omega_1}{\omega_n} \right)^2 + 2 \xi \left(\frac{\omega_1}{\omega_n} \right)^2 \right]^{1/2}} \quad \dots(iv)$$

तथा कला कोण,

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2 \xi \frac{\omega_1}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega_1}{\omega_n} \right)^2} \text{ rad} \quad \dots(v)$$

प्रश्न 4. एक विभवमापी प्रकार के त्वरणमापी के प्रयोग का वर्णन कीजिए।

उत्तर विभवमापी प्रकार के त्वरणमापी की रचना सभी त्वरणमापियों में सबसे सरल होती है। भूकम्पी द्रव्यमान स्थिगा व अवमन्दक डेशपार्ट से जुड़ी रहता है। स्थिगा व डेशपार्ट, त्वरणमापी के हातिसंग क्रेम से दृढ़तार्क जुड़े रहते हैं। द्रव्यमान पर लगा वाइपर प्रतिरोध विभवमापी पर सरकने के लिए स्वतंत्र रहता है। हातिसिंग क्रेम के साथेकर्त्र द्रव्यमान का विस्थापन विभवमापी द्वारा बोल्टेज आउटपुट के रूप में पढ़ लिया जाता है।

त्वरणमापी में अवमन्दक का कार्य करने के लिए हातिसंग को स्थान द्रव (viscous liquid) से भर दिया जाता है। उपयुक्त अवमन्दक किर डेशपार्ट का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त अवमन्दक के प्रयोग से अवृत्ति का प्राप्त बढ़ाया जाता है। विभवमापी त्वरणमापी की स्थानिक अवृत्ति लगभग 100 Hz होती है, इसलिए विभवमापी त्वरणमापी 50 Hz अवृत्ति तक के कम्पनों का मापन करने के लिए उपयुक्त होता है। जिससे कि $0/0.1$ का अनुपात 2 प्राप्त हो सके। अतः यह उपकरण कम्पनी के आवृत्ति के लिए उपयुक्त होता है।

प्रश्न 5. LVDT प्रकार के त्वरणमापी के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके लाभ भी बताइए।

(2016)

अथवा **LVDT पर हिंदूणी लिखिए।**

उत्तर LVDT त्वरणमापी रेखीय बोल्टेज निषेदी टोंसलार्म (linear voltage transformer) पर आधारित होता है। LVDT की प्राइमरी कुण्डल P पर एंपी० इनपुट दिया जाता है। सेकंडरी कुण्डलों S₁ तथा S₂ को एक दूसरे के विपरीत श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप सेकंडरी कुण्डलियों के सिरों पर निषेदी बोल्टेज आउटपुट प्राप्त होता है।

प्रश्न 6. पीजो-इलेक्ट्रिक त्वरणमापी की क्रिया-विधि स्पष्ट कीजिए।

(2013)

अथवा **पीजो-इलेक्ट्रिक टाईप त्वरणमापी पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए।**

उत्तर जब किसी क्रिस्टल जैसे—ब्लैट्ट्रिक, बोरियम टाइटेन्ट की सतहों पर आवेश आजाता है। क्रिस्टल की एक सतह पर धनावेश तथा दूसरी सतह पर उतना ही ऋणावेश पैदा हो जाता है। इसके कारण क्रिस्टल की सतहों के मध्य बोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। बोल्टेज का मान क्रिस्टल की सतह पर उत्पन्न आवेश तथा क्रिस्टल धारिता के अनुपात के बराबर होता है। उसी धना को पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। यदि क्रिस्टल की सतह पर F बल लाने पर Q आवेश उत्पन्न होता है तो


$$Q = qF$$

जहाँ, q क्रिस्टल के लिए एक नियमांक है जिसे क्रिस्टल की आवेश संवेदिता कहते हैं। पीजो-इलेक्ट्रिक त्वरणमापी में क्रिस्टल की सतह पर भूकम्पी द्रव्यमान M रख दिया जाता है। सीमित द्रव्यमान एक क्लिप स्थिगा की सहायता से हो। क्रेम कम्पन करने वाले अवयव पर दृढ़तार्क लगा दिया जाता है। गेड़ को क्रेम पर इस प्रकार लगाया (fix) जाता है। क्रेम कम्पन करने वाले अवयव पर दृढ़तार्क लगा दिया जाता है। क्रेम कम्पन होने पर क्लिप स्थिगा में विशेष उत्पन्न होता है। द्रव्यमान क्रिस्टल की सतहों के मध्य बोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। दबावांगों जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल की सतहों के मध्य बोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। कम्पनों के कारण, भूकम्पी द्रव्यमान M क्रिस्टल पर परिवर्तीय (Variable) बल F आरोपित करता है। यदि कम्पनों को सेकंडरी S₂ की ओर विस्थापित होता है तो E₂ का मान बढ़ जाता है और निषेदी

आउटपुट (E₂ - E₁) प्राप्त होता है जिसे बोल्टेज का आउटपुट कम्पनों के आवयव पर निर्भर करता है। यदि (E₁ - E₂) का मान (+ve) होता है (E₁ - E₂) को (-ve) माना जाता है। उच्चतम (+ve) बोल्टेज तथा उच्चतम (-ve) बोल्टेज का अंतर कम्पनों का आवयव दर्शाता है।


लाभ Advantages इसके लाभ निम्नलिखित हैं—

1. कोर का द्रव्यमान कम होता है; अतः इसकी स्थानिक आवृत्ति ($\omega_n = \sqrt{k/M}$) अधिक होती है, इसलिए इसके द्वारा उच्च आवृत्तियों के कम्पनों का मापन संभव है।

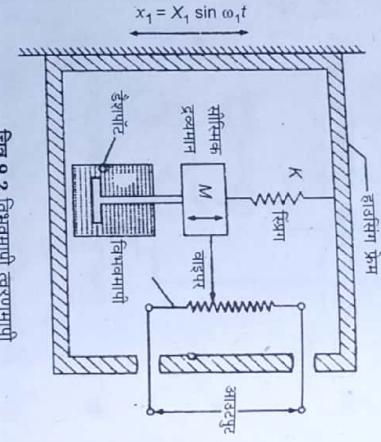

कित्त 9.2 विभवमापी त्वरणमापी

कित्त 9.3 LVDT त्वरणमापी

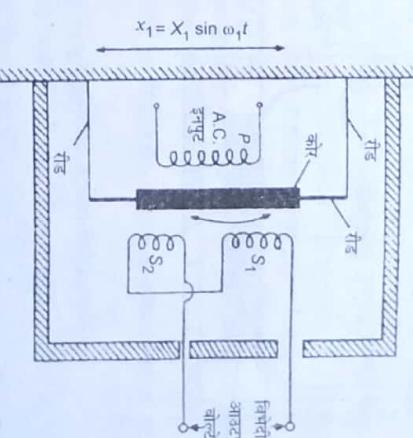

2. इस त्वरणमापी में विभवमापी त्वरणमापी जैसी कोई वाइपर (wiper) युक्त नहीं होती है। इसलिए सार्वक अवयव (contact element) के न होने के कारण धर्मण इच्छादि जैसी समस्याएं LVDT पर नहीं होती हैं।

3. स्थियों तक निम्न आवृत्ति के कम्पन मापन के लिए यह सर्वथा उपयोगी त्वरणमापी है।

4. विभवमापी त्वरणमापी की तुलना में इसमें गति के प्रति प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है।

प्रश्न 7. क्रिस्टल के कम्पन के प्रयोग का वर्णन कीजिए।

(2015, 17)

अथवा **पीजो-इलेक्ट्रिक टाईप त्वरणमापी पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए।**


उत्तर जब किसी क्रिस्टल जैसे—ब्लैट्ट्रिक, बोरियम टाइटेन्ट की सतहों पर आवेश आजाता है तो क्रिस्टल की सतहों पर आवेश आवेश आजाता है। क्रिस्टल की सतहों के मध्य बोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। बोल्टेज का मान क्रिस्टल की सतह पर उत्पन्न आवेश तथा क्रिस्टल धारिता के अनुपात के बराबर होता है। यदि क्रिस्टल की सतह पर F बल लाने पर Q आवेश उत्पन्न होता है तो

$$Q = qF$$

जहाँ, q क्रिस्टल के लिए एक नियमांक है जिसे क्रिस्टल की आवेश संवेदिता कहते हैं। पीजो-इलेक्ट्रिक त्वरणमापी में क्रिस्टल की सतह पर भूकम्पी द्रव्यमान M रख दिया जाता है। सीमित द्रव्यमान एक क्लिप स्थिगा की सहायता से हो। क्रेम कम्पन करने वाले अवयव पर दृढ़तार्क लगा दिया जाता है। गेड़ को क्रेम पर इस प्रकार लगाया (fix) जाता है। क्रेम कम्पन होने पर क्लिप स्थिगा में विशेष उत्पन्न होता है। द्रव्यमान क्रिस्टल की सतहों के मध्य बोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। कम्पनों के कारण, भूकम्पी द्रव्यमान M क्रिस्टल पर परिवर्तीय (Variable) बल F आरोपित करता है। यदि कम्पनों को सेकंडरी S₂ की ओर विस्थापित होता है तो E₂ का मान बढ़ जाता है और निषेदी

10

उद्यामितीय त्रुटियों का निश्चिकण Inspection of Geometrical Errors

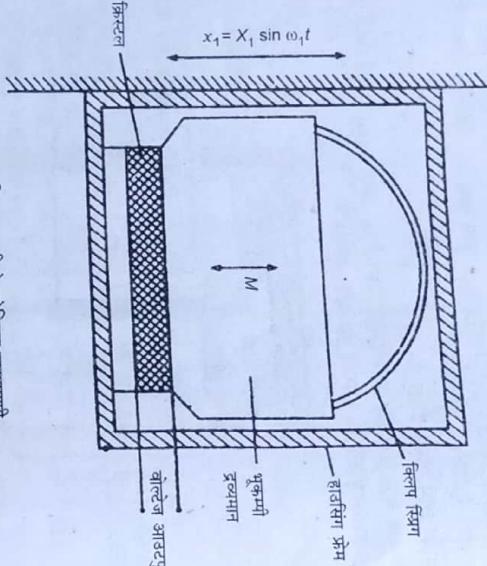

चित्र 9.4 पीजो-इलेक्ट्रिक तरणमापी

इसलिए आगे,
यदि क्रिस्टल की धारिता का मान C है तो सतहों के मध्य उत्पन्न वोल्टेज,

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{qMa}{C}$$

किसी क्रिस्टल का पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव केवल परिवर्तीय बलों के लिए प्रकट होता है। यदि किसी क्रिस्टल पर स्थायी बल लाया जाए तो क्रिस्टल की सतह पर बोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। अतः पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कम्पों के प्रति अत्यन्त सुधार होते हैं।

प्रश्न 7. पीजो-इलेक्ट्रिक तरणमापी की विशेषताएँ बाइए।

उत्तर पीजो-इलेक्ट्रिक तरणमापी की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. यह तरणमापी छोटे बेलन के आकार में उपलब्ध होते हैं जिनका 'व्यास × लम्बाई' सामान्यतः $15 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$ के आस-पास होती है।

2. इस तरणमापी का भार अत्यन्त कम होता है जो लगभग 50 g के आस-पास होता है।

3. इनको स्थानांक आवृत्ति सामान्यतः 35 kHz होती है; अतः ये उच्च आवृत्ति के कम्पन मापन में प्रयोग किए जाते हैं।

4. इनके द्वारा $\pm 250 \text{ g}$ (2450 m/s^2) से $\pm 10,000 \text{ g}$ ($98000 \text{ m/s}^2 \approx 1,00,000 \text{ m/s}^2$) तक का कम्पन त्वरण जात किया जा सकता है।

ट्राई 'अ' : अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. गोलीय त्रुटि किसे कहते हैं?

उत्तर किसी गोलीय त्रुटि वाले अवयव के प्रोफाइल अर्थात् कन्ट्रूर के सभी बिन्ड्युओं को ढकने वाले संकेतीय बलों की त्रिज्य द्वारा गोलीय त्रुटि कहलाती है।

प्रश्न 2. इंजीनियर्स स्कायर का ल्केड दूल किस धर्ता का बना होता है?

उत्तर स्टील या एलायंस्टील का।

प्रश्न 3. यदि डैख माइक्रोमीटर का सिंडल सन्दर्भ सतह के लम्बवत् नहीं है तो मापन परिमाण कैसा होगा?

उत्तर त्रुटिपूणा।

प्रश्न 4. समद्वारी को परिभाषित कीजिए।

उत्तर यदि किसी अक्षों की किसी दी गई सदर्व सतह से दूरियाँ समान हैं तो यह स्थिति समद्वारी कहलाती है।

प्रश्न 5. बीम त्रुलिनिं त्रुटि किसने बिन्ड्युओं पर दिका रहता है?

उत्तर बीम त्रुलिनिं चार बिन्ड्युओं पर दिका रहता है।

प्रश्न 6. सतह की फ्लैटनेस त्रुटि ज्ञात करने की किसी दो विधियों के नाम बताइए।

उत्तर सतह की फ्लैटनेस त्रुटि ज्ञात करने की दो विधियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) बीम त्रुलिनिं द्वारा, (ii) डायल गेज द्वारा।

प्रश्न 7. स्ट्रेटनेस त्रुटि का मापन किसके द्वारा किया जाता है?

उत्तर स्ट्रेटनेस त्रुटि का मापन स्प्रिंगर लेवल या ऑटोकोलिमेटर दोनों के द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न 8. यदि ऑटोकोलिमेटर का प्रयोग किया जाना है तो सतह से लगभग कितनी दूरी पर किसी दृढ़ सतह पर आटोकोलिमेटर को स्थिर किया जाता है?

उत्तर लगभग 0.75 m से 1 m दूरी पर।

प्रश्न 9. टेलीरोड यन्त्र अत्यधिक उपयोगी यन्त्र है, क्यों?

उत्तर क्योंकि इसका उपयोग विधिगत बनाने वालों फैक्ट्रियों में क्रैक पिन, पिस्टन पिन आदि की जाँच में बहुत होता है।

ठापड़ 'ब' : लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. सीधेपन की परिभाषा दीजिए।

उत्तर "किसी रेखा को तभी सीधा (straight) कहा जा सकता है जब किसी दी गयी लम्बाई के लिए रेखा पर स्थित सभी बिन्ड्यु मध्य रेखा के समान्तर एवं रेखा की प्रोफाइल के उच्चतम तथा निम्नतम बिन्ड्युओं से जुराने वाली समान्तर रेखाओं के भीतर स्थित हों, जबकि उच्चतम व निम्नतम बिन्ड्युओं में दी गयी सीधा के भीतर हों।" अतः किसी रेखा की स्टेटमेंस (सीधेपन) की जाँच के लिए रेखा की लम्बाई दोनों आवश्यक होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि अमुक रेखा 80 mm लम्बाई में 0.2 mm के भीतर सीधी होनी चाहिए। अतः इस रेखा को 80 mm लम्बाई पर पड़ने वाले सभी बिन्ड्यु 0.02 mm की सीधा में होने चाहिए।

प्रश्न 2. सीधेपन का मापन कितने प्रकार से किया जाता है? किसी एक का वर्णन कीजिए।

(2015)


अथवा सीधेपन जीच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर सीधेपन का मापन निम्न युक्तियों से किया जाता है—

1. स्ट्रेट एज (Straight edge),

2. स्प्रिंट लेवल या ऑटोकोलिमेटर (Spirit level or autocollimator),

3. लिप गेज बेज ड्राइ (By slip gauge wedge)।

स्ट्रेट एज किधि Straight Edge Method स्ट्रेट एज हार्ड स्टील का लौप (hardened and lapped steel) का नगा हुआ एक लम्बा मापन यंत्र होता है जिसका सेवन पतला तथा गहरा होता है। स्ट्रेट एज के किनारों पर छोटी निज्या चाँदी जाती है ऐसा करने से एज के किनारों की तीस्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार स्ट्रेट एज एक ल्कांट धार की चाँदी की तरह बन जाता है।

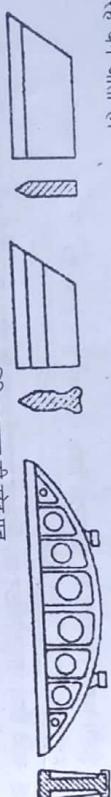

चित्र 10.1 विभिन्न प्रकार की स्ट्रेट एज

स्ट्रेट एज को किसी सतह पर रखकर प्रकाश की विपरीत दिशा में देखकर सतह की स्ट्रेटनेस (सीधेपन) का अनुमान लगाया जा सकता है। स्ट्रेट एज की यथार्थता (accuracy) उच्च होनी चाहिए। किसी स्ट्रेट एज का अधिकतम विचलन नीचे दिए गए मान से अधिक नहीं होना चाहिए—

$$\pm \left(0.001 + \frac{L}{500000} \right) \text{ mm}$$

जहाँ L स्ट्रेट एज की लम्बाई (mm) है। अधिकतर मामलों में स्ट्रेट एज कारंट आयन की बनी होती है, जो पहली सतह वाली तथा बीच में से पवलयाकार होती है। बड़ी स्ट्रेट एज को पवलयाकार इसलिए बनाया जाता है जिससे कि प्रत्येक बिन्दु का नमन इसके भार के कारण उत्पन्न नमन असूच्य (bending moment) के समानुपाती रहे। बड़ी स्ट्रेट एज न्यूतन विक्षेप वाले बिन्दुओं (points of minimum deflection) पर स्पष्ट की जानी चाहिए। यह बिन्दु स्ट्रेट एज पर तीर से दर्शाए गए होते हैं तथा ये $0.544 L$ दूरीयों पर स्थित होते हैं।

अधिकतर मामलों में स्ट्रेट एज को समतल सतह पर रखकर प्रकाश के विपरीत देखा जाता है। यदि जाँची जाने वाली सतह पूर्ण रूप से सीधी है तो प्रकाश नहीं दिखायी पड़ेगा, परंतु यदि समतल तथा स्ट्रेट एज के मध्य गैप है तो प्रकाश के विवर्तन (diffraction) के कारण लाल या गोला प्रकाश दिखायी पड़ता है। यदि लाल गोला का प्रकाश दिखायी पड़ता है तो समतल तथा स्ट्रेट एज के मध्य लालाभा 0.1 mm से 1.5 mm के मध्य है यदि नीले रंग का प्रकाश दिखायी पड़ता है तो समतल तथा स्ट्रेट एज के मध्य लालाभा 0.5 mm का गोप होता है।

प्रश्न 3. ऑटोकोलिमेटर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए।

(2015)


अथवा स्टचालित-कॉलिमेटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(2016, 17)

उत्तर ऑटोकोलिमेटर की रचना इनमें में एक दृव्यक होती है जिससे प्रकाश की समान्तर किणों प्रकाश स्रोत से डाली जाती है। इसके साथ एक सूक्ष्मदर्शी या टेलिस्कोप (telescope) लगा होता है जिसके आइ-पीस में सूक्ष्मदर्शी या माझेमीटर लगा होता है। यंत्र में प्रकाश का एक स्रोत भी लगा होता है। वित्र 10.2 में इसका आरेख दिखाया गया है।

इस यंत्र का प्रकाशीय प्रबन्ध (optical system) वित्र 10.2 में दिखाया गया है। यंत्र की अक्ष पर लगे अभिदृश्य (objective) के फोकल-विन्ट पर लक्ष्य-गत लगे होते हैं। इनके पीछे एक परावर्तक लगा होता है जिसके ऊपर प्रकाश


स्रोत से पड़ने वाला प्रकाश 90° पर परावर्ति होता जाता है। प्रकाश इसमें गुजर सकता है। प्रकाश स्रोत से परन्तु क्षैतिज प्रकाश इसमें गुजर सकता है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश इस पर फोकस होता है और परावर्ति होता है जिससे क्रॉस-वायर प्रकाश-मान हो जाती है। और इनका बिच दाहिना ओर चलता है तथा समतरण के कारण अभिदृश्यक से होकर प्रकाश के समान्तर पुँज के रूप में निकलता है। एक अन्य परावर्तक प्र टकराने के बाद निम्न परावर्ति होकर पुनः फोकल ल्यून (focal plane) में पहुँचता है। माझकोस्कोप से देखने पर मूल क्रॉस-वायर ये दिखाई देते हैं। यदि परावर्ति विच्च अपने मूल मान से वापस आता है तो वह मूल विच्च का समान्तर (coincident) होता है। और केवल एक क्रॉस-वायर (cross wire) दिखायी देती है। परन्तु यदि परावर्तक सतह (reflection surface) कुछ तिरछी या दुर्की हुई है तो परावर्ति विच्च के द्वितीय स्थिति से हट कर बनो और माझकोस्कोप में दो क्रॉस-वायर दिखायी देते हैं। जिसमें एक मूल क्रॉस वायर होता है और दूसरा उसका विस्थापन विच्च होता है। दोनों क्रॉस-वायरों के बीच दूरी मापने के लिए माझकोलिमेटर विच्चास में एक जोड़ी मोटा लाइन (setting lines) लगी होती है।

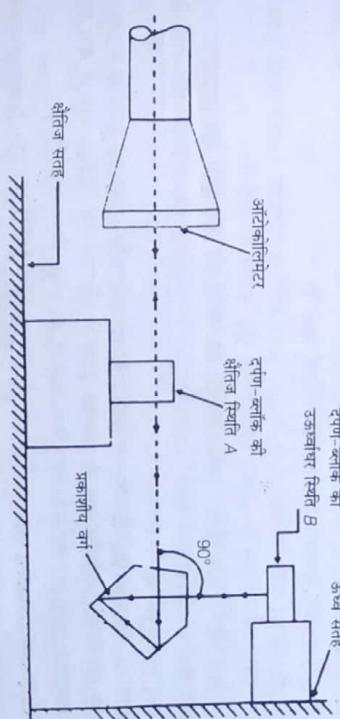

चित्र 10.3

माझकोलिमेटर पैमाने के साथ एक अंशांकन प्रबन्ध (calibration system) भी लगा होता है जिससे एक विभाजन अर्थात् 10 मेकण्ड चाप के लिए अनात कोण (angle of inclination) का मान पढ़ा जा सकता है। यह यंत्र द्वारा लालाभा दो मौटर की दूरी तक स्थापित परावर्तक सतह के बिच को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें लालाभा 20 तक के अनात कोण पढ़ने की क्षमता होती है।

ऑटोकोलिमेटर की कार्यविधि इस विधि के अन्तर्गत, जिस सतह की जाँच करनी हो, उस सतह से लालाभा 50 से 75 मीट्री की दूरी पर एक दृव्याधार पर ऑटोकोलिमेटर को रखा जाता है। फिर इस सतह की लम्बाई में कोलिमेटर से प्रकाश की समान्तर पुँज (parallel beam) प्रक्षेपित्र (project) की जाती है। एक ब्लॉक के जिसमें एक समतल ऊर्धवर्तक परावर्तक लगा होता है, सतह पर रखा जाता है और ब्लॉक की परावर्ती सतह यंत्र के सामने रखी जाती है। परावर्तक और यंत्र इस प्रकाश से स्ट्रेट एज के क्रॉस-वायरों का विच्च ज्ञेत्र के निकट प्रतीत होता है और सतह की विच्चता होती है कि कोलिमेटर के क्रॉस-वायरों का विच्च ज्ञेत्र में दिखाई देगा। अब परावर्तक को सतह पर सरल रखा पर परावर्तक के लिए क्रॉस-वायरों का विच्च अई-पीस के क्षेत्र में दिखाई देगा। अब परावर्तक को सतह पर निश्चित दूरी के जनरालों में हटा-हटा कर सतह की सीधेपन की जूटि अई-पीस से सेकंडों के मान में नोट की जाती है।

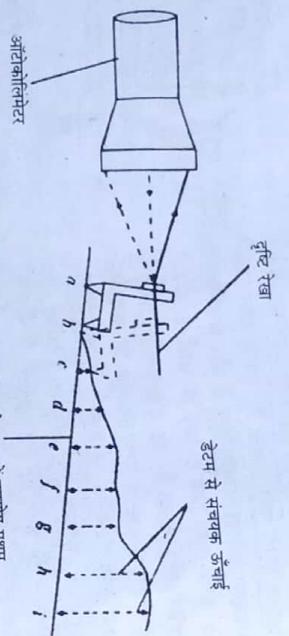


चित्र 10.4

चाप पर 1 सेकण्ड = 0.0000006 मिमी (चुकाव)। यदि कॉलिमेटर के विस्थापन का अन्तराल 1 हो तो सेकण्ड चाप (arc) के लिए सतह का डउर या चढ़ाव 0.000006×1 मिमी होगा।

प्रश्न 4. समतलता की परिभाषा दीजिए। समतलता गुटि जात करने की विधियों के नाम बताइए।
उत्तर किसी सतह को समतलता से तथा व्यापक मानस्तर समतलों के युग्म के अधिकतम संयोजन (स्पर्श) से है जिसमें सतह के सभी बिन्दुओं को स्पर्श करते हैं।

प्रश्न 5. समतलता की किन्तु दो विधियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर भारतीय मानक IS : 2063-1962 के अनुसार किसी सतह को तभी पर्सेट (समतल) कहा जा सकता है जब सतह के सभी बिन्दुओं को किसी चार्यान्वयीय तल से लम्बवत् दूरियों में परिवर्तन एक निश्चित मान से कम हो। सतह की समतलता गुटि जात करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है।

- (i) समर्क द्वारा (By contact),
- (ii) बीम तुलनित्र द्वारा (By beam comparator),
- (iii) बार तुलनित्र द्वारा (By bar comparator) तथा
- (iv) डायल गेज द्वारा (By dial gauge)।

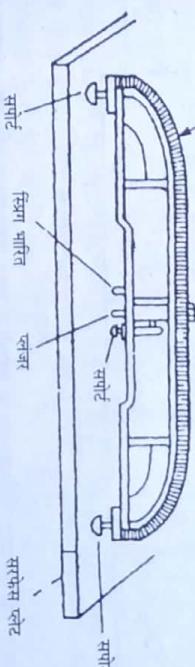

चित्र 10.5


बीम तुलनित्र को फहले से ही निहित की गयी रेखाओं पर रखा जाता है और डायल गेज की गोड़िंग नोट कर ली जाती है। डायल गेज संर्ध तल के सापेस अवतलता अवश्य उत्तलता की माप देता है। अत में उपरोक्त विधि से प्राप्त मानों की गणना कर ली जाती है।

प्रश्न 6. डायल गेज द्वारा समतलता गुटि के मापन की विधि को सचित्र स्पष्ट कीजिए।
उत्तर सरफेस लेट की जाँच करने के लिए स्टोट को किसी बड़ी सिद्ध सतह पर स्थित गेज या स्कू जैक के सहरे रखा जाता है जिससे कि दोनों मातहें समान्तर रह सकों गोड़िंग लेने के लिए डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। जिसका स्टेंड संर्ध सतह पर रखा होता है। डायल गेज को ब्रिज के ऊपर लगाया जाता है जिससे पूरी सतह की गोड़िंग जिसका स्टेंड संर्ध सतह पर रखा होता है। डायल गेज को ब्रिज के ऊपर लगाया जाता है। ध्यान रहे कि प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर आसानी से ली जा सके।

सम्पूर्ण सतह को रेखाओं के प्रिड (grid : जाल) द्वारा बांट दिया जाता है। डायल की सहायता से प्रायोक प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर आसानी से ली जा सकती है। इन सभी बिन्दुओं को X-Y लेन पर लिख लिया जाता है। ध्यान रहे कि प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर आसानी से ली जा सकती है। इन बिन्दुओं की केंचियाँ हैं, इसलिए वह मान Z-अक्ष की दिशा में है। अत में उपरोक्त की गणना कर सतह की पर्सेट का मान जात कर लिया जाता है।

प्रश्न 7. समतलता की किन्तु दो विधियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर समर्क द्वारा समतलता गुटि का मापन Measurement of Flatness Error by Contact सरफेस लेट विधि आकारों तथा प्रकार की बनायी जाती हैं कार्यशाला की आवश्यकता के अनुसार इने डिजाइन किया जाता है। सरफेस लेट की बनायी जाती है जो बाजार में दर्यव के रूप में उपलब्ध होता है। ल्यूलगों के बिन्दुओं पर आसानी से ली जाती है। सरफेस लेट एक सरफेस लेट जो बाजार में दर्यव के रूप में उपलब्ध होता है। 250×250mm नाप की गेड-II सरफेस लेट की आधिकतम पर्सेटेनेस गुटि 0.005 mm, इसी नाप की गेड-II लेट की पर्सेटेनेस गुटि 0.020 mm तक हो सकती है।

सरफेस लेट की पर्सेटेनेस गुटि जात करने के लिए इस सतह पर 'प्रूसियन ब्लू' (prussian blue) लगा दिया जाता है। प्रूसियन ब्लू नीले रंग का गाढ़ा-सा पेस्ट होता है जो बाजार में दर्यव के रूप में उपलब्ध होता है। ल्यूलगों के बिन्दुओं पर आसानी से ली जाती है। सरफेस लेट के ऊपर अन्य सतह रखकर दोनों को गाढ़ा जाता है। इस प्रकार सरफेस के उच्च बिन्दुओं पर आसानी से ली जाती है।

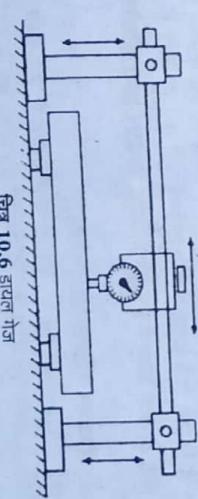

चित्र 10.6 डायल गेज

(high points) पर ब्लू लगा जाता है तथा निम्न बिन्दुओं पर ब्लू नहीं लगता है। इसमें सतह की अवतलता तथा उत्तलता का गुणात्मक अनुमान लगा जाता है।

2. तुलनित्र द्वारा समतलता का मापन Measurement of Flatness Error by Beam Comparator सतह की पर्सेटेनेस गुटि जात करने के लिए बीम तुलनित्र (beam comparator) का प्रयोग बहुत्या किया जाता है। बीम तुलनित्र किनारों पर दो स्थिर बिन्दु को मिलाने वाली रेखा में ऑफसेट (offset) होते हैं इनमें से एक स्थिर तथा एक भारित स्थिर के दो बिन्दु किनारों के बीच दोनों बिन्दुओं को बीम तुलनित्र तेज स्थिर तथा एक भारित स्थिर के माध्यम से माप्त होता है। इस प्रकार एक बीम तुलनित्र तेज स्थिर तथा एक भारित स्थिर बिन्दुओं को मिलाने पर सदर्भ लेन प्राप्त हो जाता है तथा पर्सेटेनेस गुटि जो लेन के संर्ध में जाता है बीम तुलनित्र के मध्य में डायल गेज लगाया जाता है। सरफेस लेट पर बीम तुलनित्र को रखने के बाद डायल शाइडकर तेज व हल्की बीम डायल गेज लेन पर आपात होते हैं।

3	2	6	4	1
4	4	5	1	2
3	2	0	3	5
6	2	3	4	2
3	4	2	0	1


चित्र 10.7

प्रश्न 7. समानतरता की परिभाषा दीजिए तथा दो सतहों के मध्य समानतरता त्रुटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है?

अथवा समानतरता की जाँच पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तर 'समानता' का तात्पर्य दो सतहों दो अक्षों के समानतर होने से है। यदि दो सतहें समानतर हैं तो प्रत्येक बिन्दु पर दोनों सतहों के मध्य दूरी एक-समान रहेगी। परं यदि दोनों सतहों दो मध्य दूरी एक-या घेरलालज्ञ त्रुटि या जाती है।


दो सतहों के मध्य दूरी लगातार या घेरलालज्ञ त्रुटि का मापन दो सतहों के मध्य समानतरता त्रुटि का मापन दो सतहों के लिए उनके मध्य की

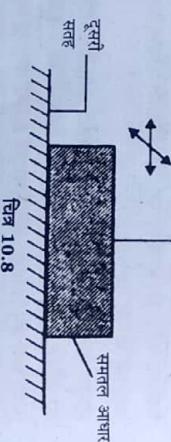

चित्र 10.8


ज्ञाती है। चौकोरपन की त्रुटि किसी दो गोण लम्बाई में डायल पर प्राप्त विशेष के रूप में भी लम्बत की जाती है। चौकोरपन की त्रुटि को लम्बता की 'त्रुटि' (perpendicularity error) भी कहते हैं।

इंजीनियर्स स्क्वेअर द्वारा स्क्वेअरेस त्रुटि का मापन Measurement of Squareness Error by Engineer's Square इंजीनियर्स स्क्वेअर में दो दृढ़ सतहें एक-दूसरे के प्रस्तर लम्बवत् होती हैं। इसका ब्लॉड ठूल स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है जिसके दोनों किनारे 60° पर तिक्के रहते हैं। ब्लॉड कास्ट आवरन के स्टॉक के साथ रिवेट के माध्यम से जुड़ा रहता है। समानतरता स्टॉक, ल्यॉड की तुलना में मोटा रहता है।

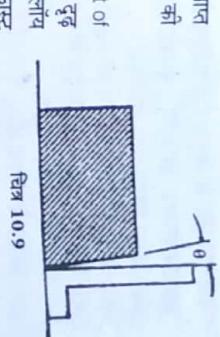

चित्र 10.9

चित्र 10.10 इंजीनियर्स स्क्वेअर

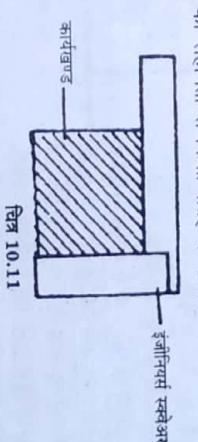

चित्र 10.11

प्रश्न 9. त्रुटीयता त्रुटि से क्या तात्पर्य है? इसके प्रमुख कारण बताइए।


अथवा ज्यामितीय स्कूरलिटी पर ध्याणी लिखिए।

उत्तर गोलीय कार्यखण्डी की ऐसेबाली में उनके व्यास का माप या टॉलरेस ही फिटमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं वरन् व्यास के अतिक्रम गोलीय बेलनाकार अवयव की ज्ञामिति भी फिटमेंट को प्रभावित करती है। किसी कार्यखण्ड की त्रुटीयता गोले होने की यथार्थता तथा उसकी बेलन की प्रोफाइल फिटमेंट को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। यदि किसी बेलनाकार अवयव को माइक्रोमीटर से नापा जाता है और अवयव की माप टॉलरेस के भीतर आती है, फिर भी यह संभव है कि अवयव पूर्ण रूप से गोल (circular) न हो। यह समस्या फिटमेंट के समय आती है। चित्र 10.12 में बेलनाकार अवयव की त्रुटीयता त्रुटि को दर्शाया गया है।

प्रश्न 8. चौकोरपन की त्रुटि से क्या तात्पर्य है? इन्जीनियर्स स्क्वेअर द्वारा चौकोरपन की त्रुटि ज्ञात करने की विधि समझाइए।

अथवा चौकोरपन की त्रुटि पर संक्षिप्त नोट लिखिए।


उत्तर आवश्यक है कि दो सतहें किसी मानक वर्ग के समानतर हो। मानक वर्ग के रूप में ऑफिचियल वर्ग या समकोण लेवल का प्रयोग किया जाता है। चौकोरपन की त्रुटि अवयव के नाम गोण तथा 90° के अन्तर के रूप में व्यक्त की

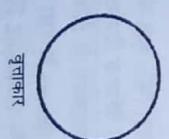

चित्र 10.12



चित्र 10.13

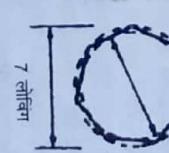

चित्र 10.14

वृतीयता त्रुटि के प्रमुख कारण निम्न हैं—

- (i) कार्यखण्ड को पकड़ने के कारण उत्पन्न विरूपण (clamping distortion),
- (ii) मशीन स्पिडल का नन्याऊट,
- (iii) कार्यखण्ड की सतह व जॉ (jaw) के मध्य विस्थय या गंदगी का होना,
- (iv) स्पिडल की विवरित खाब होना (run out),
- (v) सहजों की कमी होना,
- (vi) मशीन में कम्पन होना,
- (vii) मशीन में कम्पन होना,
- (viii) अन्तर्धिक ऊपर उत्पन्न होना,

प्रश्न 10. V-ब्लॉक द्वारा गोलीयता जात करने की विधि का वर्णन कीजिए।


जिस अवयव की गोलीयता जॉचनी होती है उसे माप करके V-ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं तत्पश्चात् 0.001 mm मूँझता का डायल इंडिकेटर अवयव पर स्पर्श कर देते हैं। अब अवयव को V-ब्लॉक के ऊपर रुकाते हैं औ डायल के ऊपर जाने व नीचे आने की मात्रा को नोट कर लेते हैं।

अवयव की 'लोब' की संख्या जात करने के लिए उसे पहले 60° V-ब्लॉक पर फिर 90° V-ब्लॉक पर रुकाते हैं। अब जितना बार डायल मूँझक में विशेष उत्पन्न होता है, अवयव के लोब की संख्या जात हो जाती है। इसका कारण यह है कि 60° V-ब्लॉक, औबल अवयव के लिए विशेष उत्पन्न होता है; जबकि 90° V-ब्लॉक ऑबल अवयव के लिए दो बार उच्च तथा दो बार निम्न प्रदर्शित करता होता है। डायल का कुल विशेष गोलीयता त्रुटि प्रदर्शित करती है।


अतः स्पष्ट है कि एक ही अवयव नीचना कोण के V-ब्लॉक पर अलग-अलग माप प्रदर्शित करता है। इस त्रुटि से बचने के लिए 2 बिन्दु लोब के लिए (ओबल अवयव) 90° का V-ब्लॉक, 3 बिन्दु लोब के लिए (त्रिभुजाकार) 60° का V-ब्लॉक, 5 बिन्दु लोब के लिए 108° का V-ब्लॉक, 7 बिन्दु लोब के लिए 128° 34' का V-ब्लॉक प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इनमें सारे V-ब्लॉक उपलब्ध कर पाना कभी-कभी कठिन होता है, इसलिए समायोजित V-ब्लॉक (adjustable V-block) एक अच्छा उपाय है।

प्रश्न 11. टेलर हॉबसन टेलीरोड उपकरण की रचना तथा इसके द्वारा वृतीयता जात करने की विधि समझाइए।


उत्तर रचना Construction इस यन्त्र में उच्च यथार्थता का मूँझ स्पिडल (precision spindle) होता है तो अपनी अक्ष के परितः घूमता है इसकी अनुमत असंकेन्द्रित (permissible eccentricity) 0.01 μm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्पिडल पर एक हीराक बिन्ड-स्टाइलस (diamond point stylus) के साथ एक स्टाइलस बुजा इस प्रकार लगी होती है कि स्पिडल की घुमाव अक्ष से स्टाइलस की स्थिति परीक्षण किए जाते वाले अवयव की त्रिज्ञा के अनुसार परिवर्तित हो सके स्पिडल ऊपर एवं नीचे गति कर सकता है ताकि अवयव को विभिन्न ऊनायों के लिए मापन किया जा सके। इसमें परीक्षण किए अवयव के सीधेपन की भी जाँच हो जाती है जोकि अवयव की विभिन्न ऊनायों के लिए मापन के प्रतिक्रिया जात है ताकि स्पिडल की अक्ष के समानता से वृतीयता जात करने की विधि स्पिडल को घुमाकर डायमण्ड स्टाइलस के द्वारा परीक्षण किए जाने वाले अवयव के सदर्भ में एक यथार्थ वृत बना लिया जाता है। यदि अवयव पूर्णतया गोल है, तो स्टाइलस त्रैव्यक विस्थापित (radially displaced) नहीं होता। यसकी कट्टर के यथार्थ वृत से यदि कोई विचलन है तो स्टाइलस में त्रैव्यक गति होगी स्टाइलस की यह गति स्टाइलस बुजा में लोगों दो इन्डक्टिव अवयवों (inductive elements) के द्वारा विद्युत सिग्नल (electrical signals) में परिवर्तित हो जाती है। ये विद्युत सिग्नल अवर्गित होकर थूरीय कोआर्डिनेट रिकॉर्डर (polar coordinate recorder) पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस थूरीय रिकॉर्ड के चक्र मशीन स्पिडल से सम्बन्धित होते हैं। इस

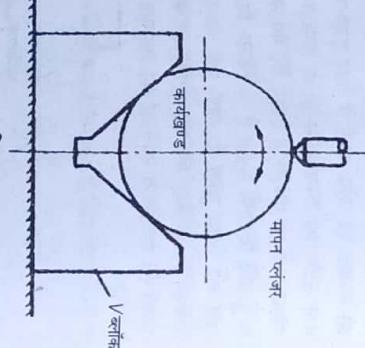

चित्र 10.13

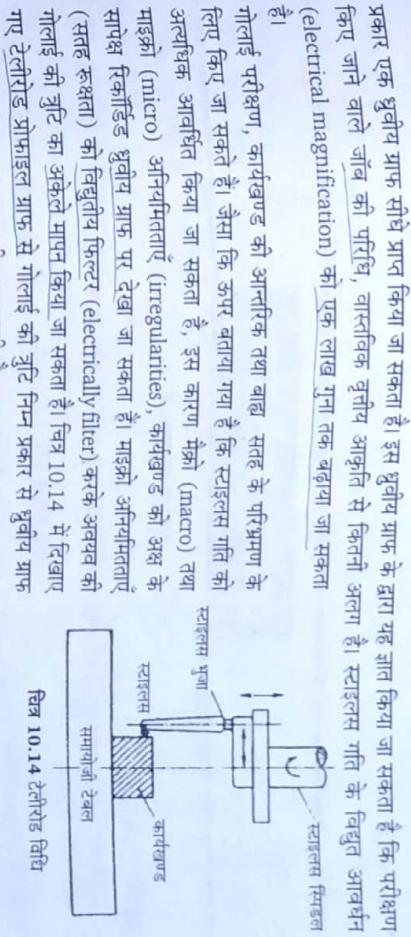

चित्र 10.14 टेलीरोड विधि

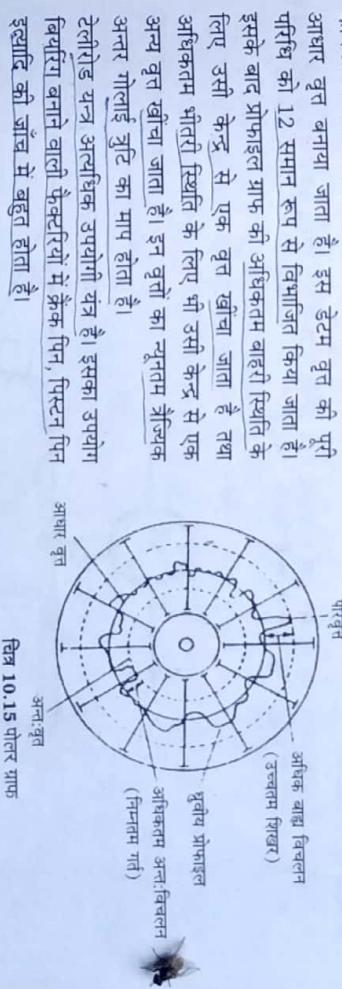

चित्र 10.15 पोलर व्याप